

INDICADORES DIGITALES

programables $\pm 10\ 000$ puntos

DIP 400
DIP 401
DIP 402



Manual de usuario y puesta en servicio
Aplicable para los instrumentos con versión 06.xx

■ Sumario

1 . PRESENTACIÓN	p2
2 . DIMENSIONES	p3
3 . CONECCIONES	p4
4 . PROGRAMACIÓN	p5
4.1 Comunicación con el instrumento	p5
4.2 Orientarse en la programación	p5
4.3 Menu principal	p5
4.4 Menu de programación	p6
4.4.1 - Programación de la entrada	p6
<i>a / Señales de procesos</i>	p6
<i>b / Señales de temperatura</i>	p7
<i>c / Sensores resistivos</i>	p7
4.4.2 - Programación de la indicación	p8
4.5 Características de las entradas y límites de program.	p11
4.5.1 - Entrada corriente	p11
4.5.2 - Entrada tensión	p12
4.5.3 - Entrada temperatura	p12
4.5.4 - Entrada resistencia y potenciómetro	p13
4.5.5 - Entradas lógicas	p13
4.6 Características de salida y límites de programación	p13
4.6.1 - Salida analógica	p13
4.6.2 - Salida numérica	p14
4.6.3 - Salida relés	p14
4.6.4 - Seguridades	p15
4.6.5 - Características del display	p16
4.7 Lectura de la configuración	p17
4.8 Código de acceso	p17
4.9 Nueva programación del código de acceso	p18

■ Sumario

4.10 Funciones accesibles en el menu principal	p18
4.10.1 - Simulación de la indicación	p18
4.10.2 - Simulación de la salida analógica	p18
4.10.3 - Menu CLEAR :	
Borrar las alarmas memorizadas	p18
4.10.4 - Menu CLr.tA :	
Supresión de la tara programada	p19
5 . FUNCIONES DIRECTAMENTE ACCESIBLES DURANTE LA INDICACIÓN	p19
5.1 Funciones accesibles pulsando una única tecla	p19
<i>a / Indicación del valor mínimo</i>	p19
<i>b / Indicación del valor máximo</i>	p19
<i>c / Borrar los valores mínimos y máximos</i>	p19
5.2 Funciones que necesitan pulsar varias teclas	p20
5.2.1 - Desajuste de indicación	p20
5.2.2 - Visualización directa de la medida	p20
5.2.3 - Visual. y ajuste de los umbrales de alarma	p20
5.2.4 - Ajuste de la tara (solo para entradas procesos)	
6 . MENSAJES DE ERRORES	p21
7 . CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA	p21
8 . LÉXICO	p21
9 . ANEXO : MODBUS	p25
9.1 Cuadro de las adresas modbus	p25
9.2 Descripción de las funciones modbus soportadas	p26
9.3 Lectura en formato double integer	p26
9.4 Algoritmo de calculación del CRC 16	p27

1. PRESENTACIÓN

La serie **DIP 40-** le ofrece una amplia gama de indicadores programables, de alta precisión. Cada instrumento esta equipado en la frente con un display de 5 dígitos rojos de 14 mm de altura, cuya luminosidad se integra perfectamente en las aplicaciones en salas de control industriales.

Permiten la indicación, el control y la transmisión de datos de cualquier magnitud medible.

- **EI DIP 400 (Entradas Procesos)** tiene en versión standard :

Una entrada corriente o tensión continua

Bidireccional $\pm 100\text{mV}$, $\pm 1\text{V}$, $\pm 10\text{V}$, $\pm 300\text{V}$, $\pm 20\text{mA}$.

- Precisión 0,05 % del máximo de escala a $+25^\circ\text{C}$
Deriva termica $< 150 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$
- Sobrepasa de escala medible de -5 % a +5%
- Factor de escala programable
- Efecto de lupa - Extracción de raíz cuadrada
- Linearización especial 20 puntos
- Alimentación para sensor 2 o 3 hilos 26 VDC ($\pm 15\%$) -25 mA protegido de cortocircuitos

- **EI DIP 401 (Entrada Temperatura)** tiene en versión standard :

O bien una entrada térmopar :

(J, K, N, S, B, W5, T, R, E, W, W3, L)

- Precisión : 0,1% del máximo de escala a $+25^\circ\text{C}$,
o $25\mu\text{V}$ típica ($50\mu\text{V}$ max.)
- Deriva termica $< 150\text{ppm}/^\circ\text{C}$
Eficacia de la C.S.F. : $< 0,03^\circ\text{C}/^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$ de -5°C a $+55^\circ\text{C}$

O bien una entrada sensor : Pt 100 Ω , Ni 100 Ω

- Influencia de la resistencia de linea en medida 3 hilos incluida en la clase para $0 < R_I < 25\Omega$
- Medida de Δ Pt100 2 hilos de -200°C a $+270^\circ\text{C}$ ($0 < R_I < 10\Omega$)
(R max. 400Ω)
- Corriente máxima de medida : $250 \mu\text{A}$
- Precisión : 0,1% del máximo de escala a $+25^\circ\text{C}$
- Deriva termica $< 150\text{ppm}/^\circ\text{C}$.

- **EI DIP 402 (Entradas procesos, temperatura, resistencia y potenciómetro)**

(Ver características del DIP 400 y del DIP 401 a la izquierda)

Sensores resistivos : calibres 0-400 Ω y 0-2 $\text{k}\Omega$ (0-8 $\text{k}\Omega$ opcional)

- Precisión : 0,1% para los calibres 0-400 Ω y 0-8 $\text{k}\Omega$ y
0,5% para el calibre 0-2 $\text{k}\Omega$ (del máximo de escala a $+25^\circ\text{C}$)
- Deriva termica $< 150\text{ppm}/^\circ\text{C}$

Potenciómetros : de 100 Ω a 10 $\text{k}\Omega$

- Precisión : 0,1% del máximo de escala a $+25^\circ\text{C}$
- Deriva termica $< 150\text{ppm}/^\circ\text{C}$

OPCIONES DISPONIBLES : (especificar en el pedido)

Salida analógica aislada : A

Salida corriente activa, pasiva o salida tensión.
Relación de escala programable con efecto de lupa.

Salida relés : R o R4

2 o 4 relés : modo umbral o ventana.
Memorización de las alarmas.
Temporización e histéresis ajustables en cada umbral.
Mensajes de alarmas

Salida numérica aislada : N

RS 485 2 hilos, protocolo MODBUS-JBUS.

Entrada lógi. 2 entradas lógicas aisladas con funciones programables

Bloqueo de la indicación
Movimiento del coma,
Función tara
Borrado del mín. y del Max.

Bargraph :

(indicación 16 leds) : B
Permite una evaluación rápida de las variaciones del valor medido
Factor de escala programable


Características generales

- Tiempo de muestreo : 100 ms
- Impédancia de entrada $\geq 1 \text{ M}\Omega$ para entradas de tensión
Caída 0,9 V max. para la entrada corriente
- Tasa de rechazo modo común : 130 dB
Tasa de rechazo modo serie : 70 dB 50/60 Hz
- Compensación de deriva del cero y autocalibración
- Aislamiento : Entrada / Alimentación aux : 2,5 kV eff. 50Hz-1min
Entrada / Salida : 2,5 kV eff. 50Hz-1min
- **Alimentación auxiliar :** *(especificar en el pedido)*
2 Versiones : Alta Tensión o Baja Tensión
Alta Tensión: 90...270 VAC y 88 ...350 VDC 50/60/400 Hz
Baja Tensión : 20...53 VAC y 20...75 VDC 50/60/400 Hz
- **Consumo :** 5 W max. 8 VA max.
- **Cumple las normativas** EN 50081-2 sobre emisiones y EN 50082-2; inmunidad (en ambiente industrial)
EN 61000-4-2 nivel 3, EN 61000-4-3 nivel 3,
EN 61000-4-4 nivel 4, EN 61000-4-6 nivel 3.
Marcado CE según la Directiva CEM 89-336

2. DIMENSIONES


Dimensiones de la caja : (con terminales)

96 x 48 x 124 mm

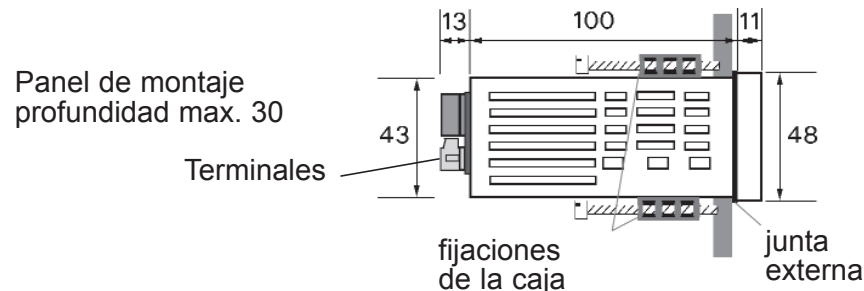

Montaje en panel

taladro 44 x 91 mm

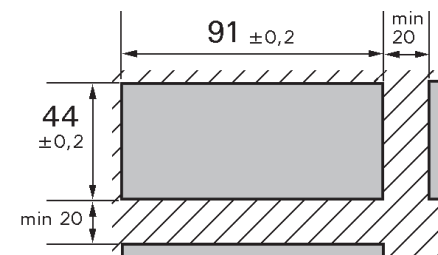

Protección :

Frontal : IP 65
Caja : IP20
Bornes : IP 20

Caja :



Caja autoextinguible de ABS
negro UL 94 V0.

Conectores desenchufables atrás para
bornes de tornillos (2,5mm², flexibles o
rígidos)


Display : ±10 000 puntos (14 mm)
Electroluminescente rojo (verde opcional)
4 Leds de alarma
+ 4 Leds con funciones programables
-10 000/+100 000 puntos(14 mm)
(opcional)
-2 000 / +10 000 puntos (20 mm)
(consultar)

3. CONECCIONES

ENTRADAS

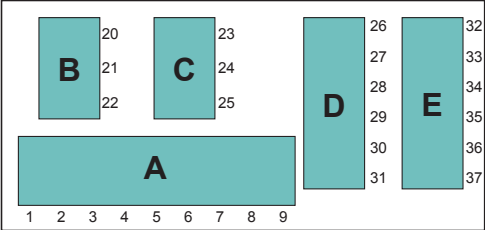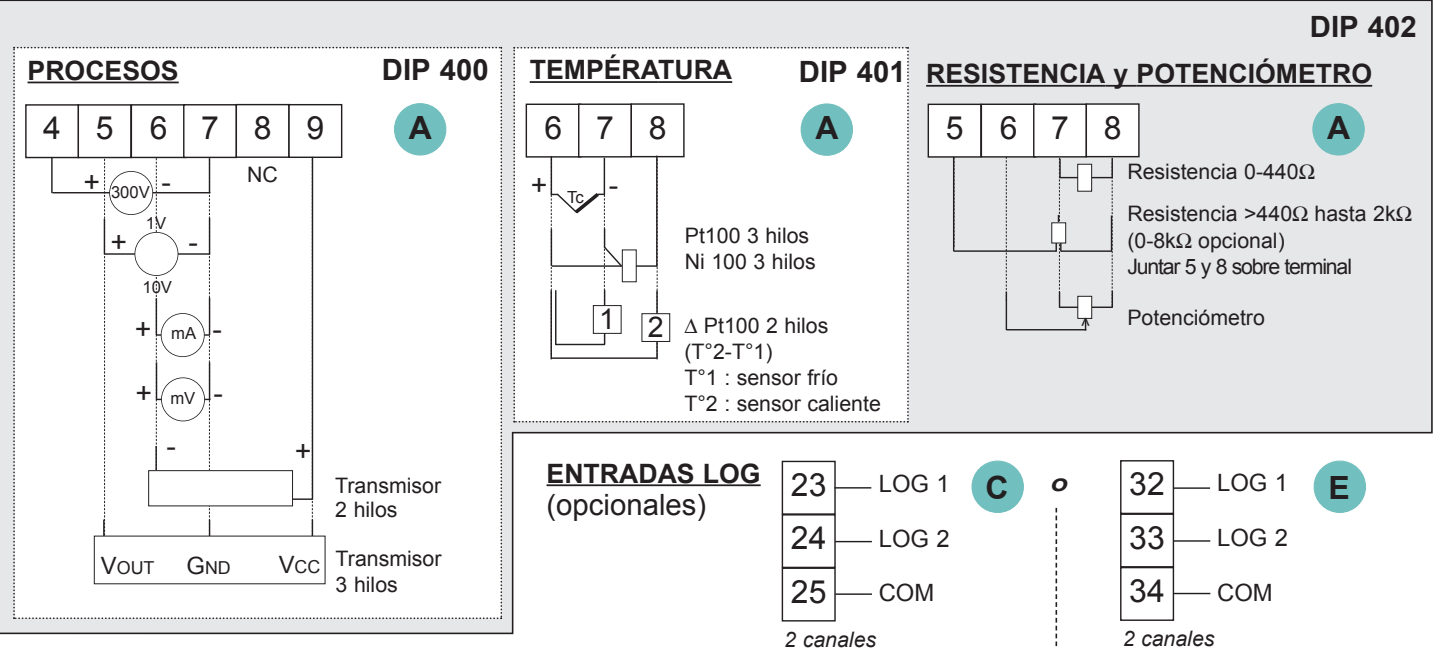


Colocación de los terminales (vista desde atrás de la caja)


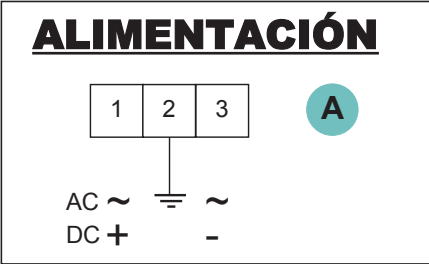


SALIDAS (opcionales)


TENSION CORRIENTE PASIVA

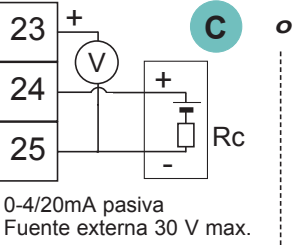

CORRIENTE ACTIVA

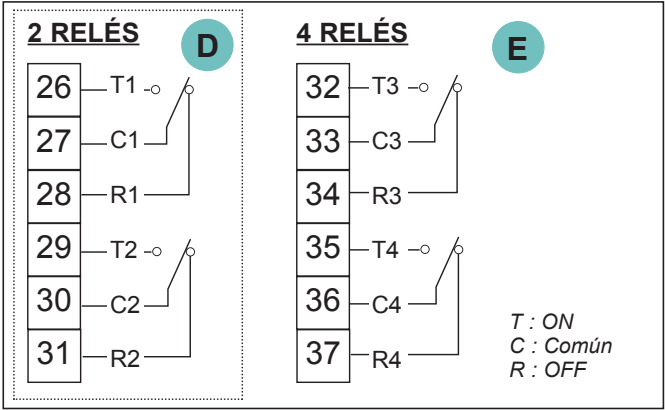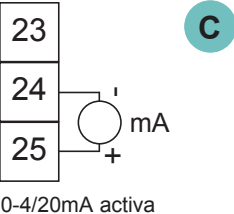

NUMÉRICA

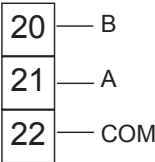


Conección serieRS 485

4. PROGRAMACIÓN

4.1 Comunicación con el instrumento

Varias funciones se pueden alcanzar durante la medida :

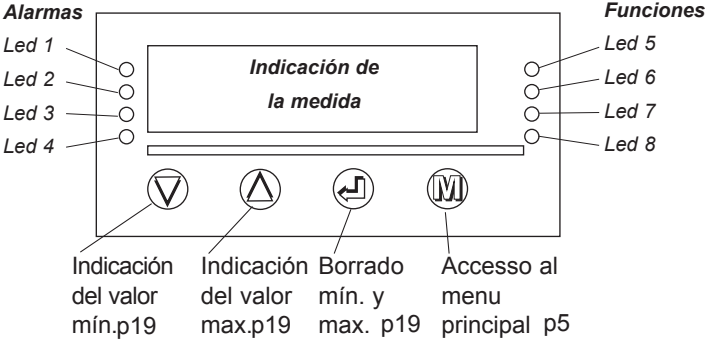

Otras funciones estan disponibles pulsando varias teclas simultaneamente :

- $\Delta + \nabla$ Ajuste de la indicación del mínimo de escala; (ver p20)
- $\leftarrow + M$ Ajuste de la indicación del máximo de escala; (ver p20)
- $\nabla + M$ Visualisación directa de la medida;(ver p20)
- $\Delta + M$ Visualisación y ajuste de los umbrales de alarma ; (ver p21)
- $\nabla + \leftarrow$ Ajuste de la tara (salvo entradas de temperatura; (ver p21)

Convención de lectura :


- Movimiento dentro del menu principal
- Vuelta al menu anterior
- Display intermitente : espera validación o ajuste
- Indicación alterna de información

Entrada de un parametro :

- 6888** primero se aumenta o disminuye el1er dígito y el signo : de -9 a +9.
 - 6588** El 2 ndo de 0 a 9.
 - 6528** El 3 ero de 0 a 9.
 - 6520** El 4 rto de 0 a 9.
- Entre cada entrada, valida la cifra pulsando

4.2 Orientación en la programación


Las 4 teclas situadas en vista frontal permiten el diálogo.

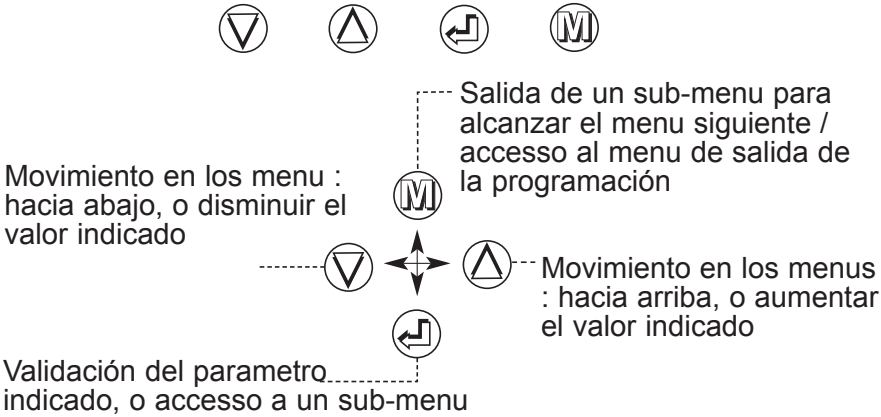


Nota : En modo programación, el instrumento vuelve automaticamente a la medida con la configuración anterior si ninguna tecla esta pulsada durante 1min.

4.3 Menu principal

- ∇ lectura de los menus
- \leftarrow movimiento vertical

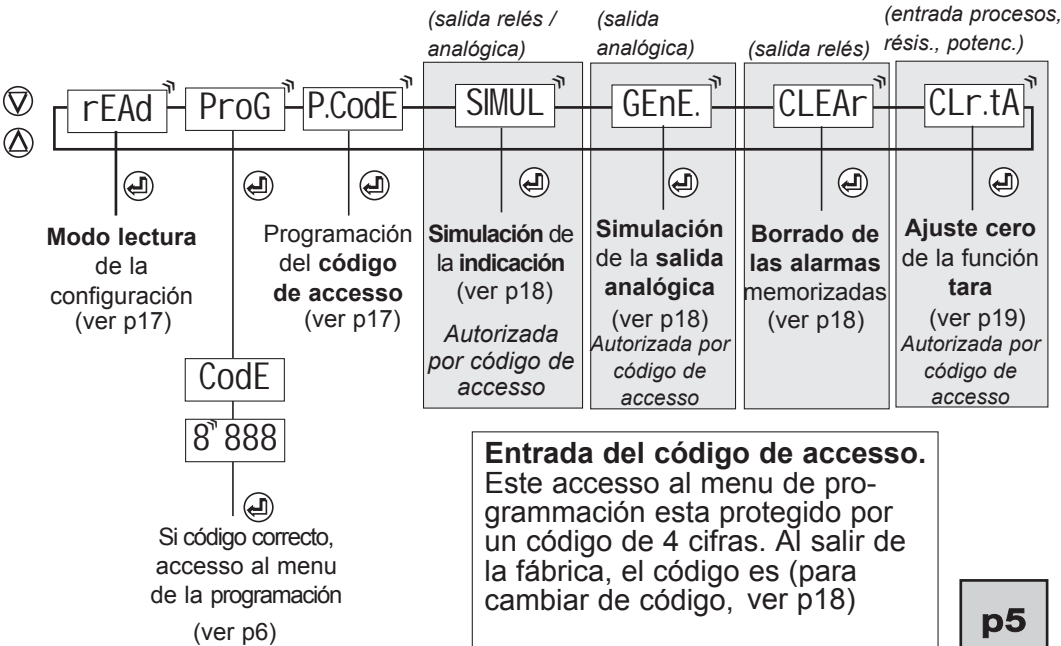

4.4 Menu de programación (según opciones)

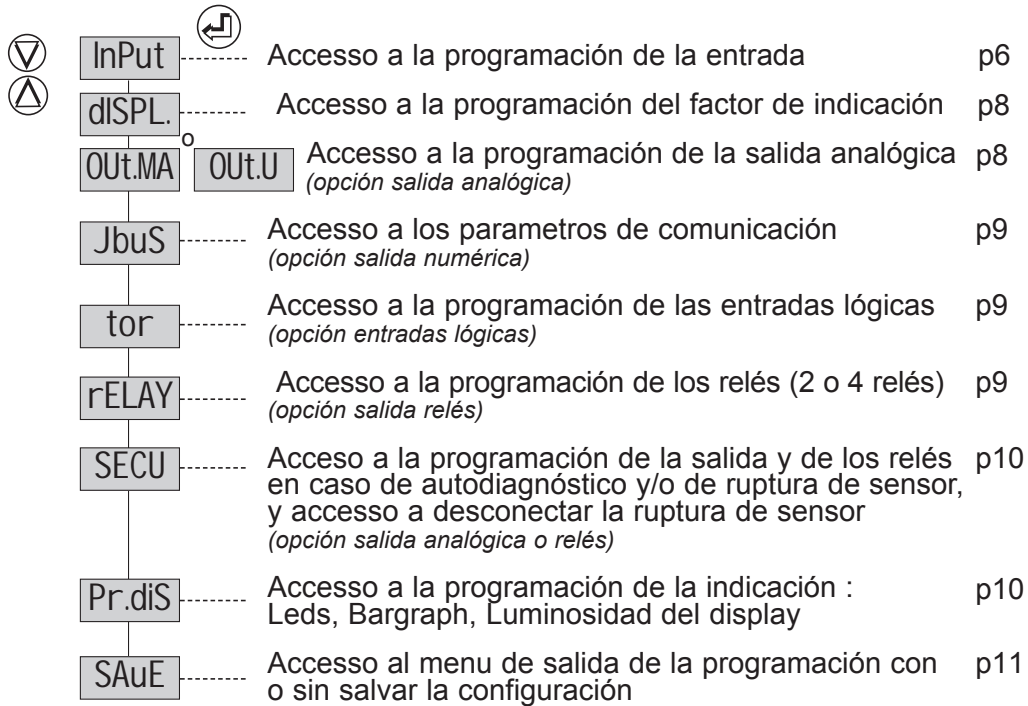

Nota :

⇒ Pulsar para acceso al menú **SAuE**

⇒ En modo programación, el instrumento empezara automaticamente a medir de nuevo, con la configuración antigua, si no se pulsa ninguna tecla durante 1min.


Nota :

Pulsar para acceso al menu siguiente Movimiento en los menus / escoger



4.4.1 Programación de la entrada

a. Señales de procesos

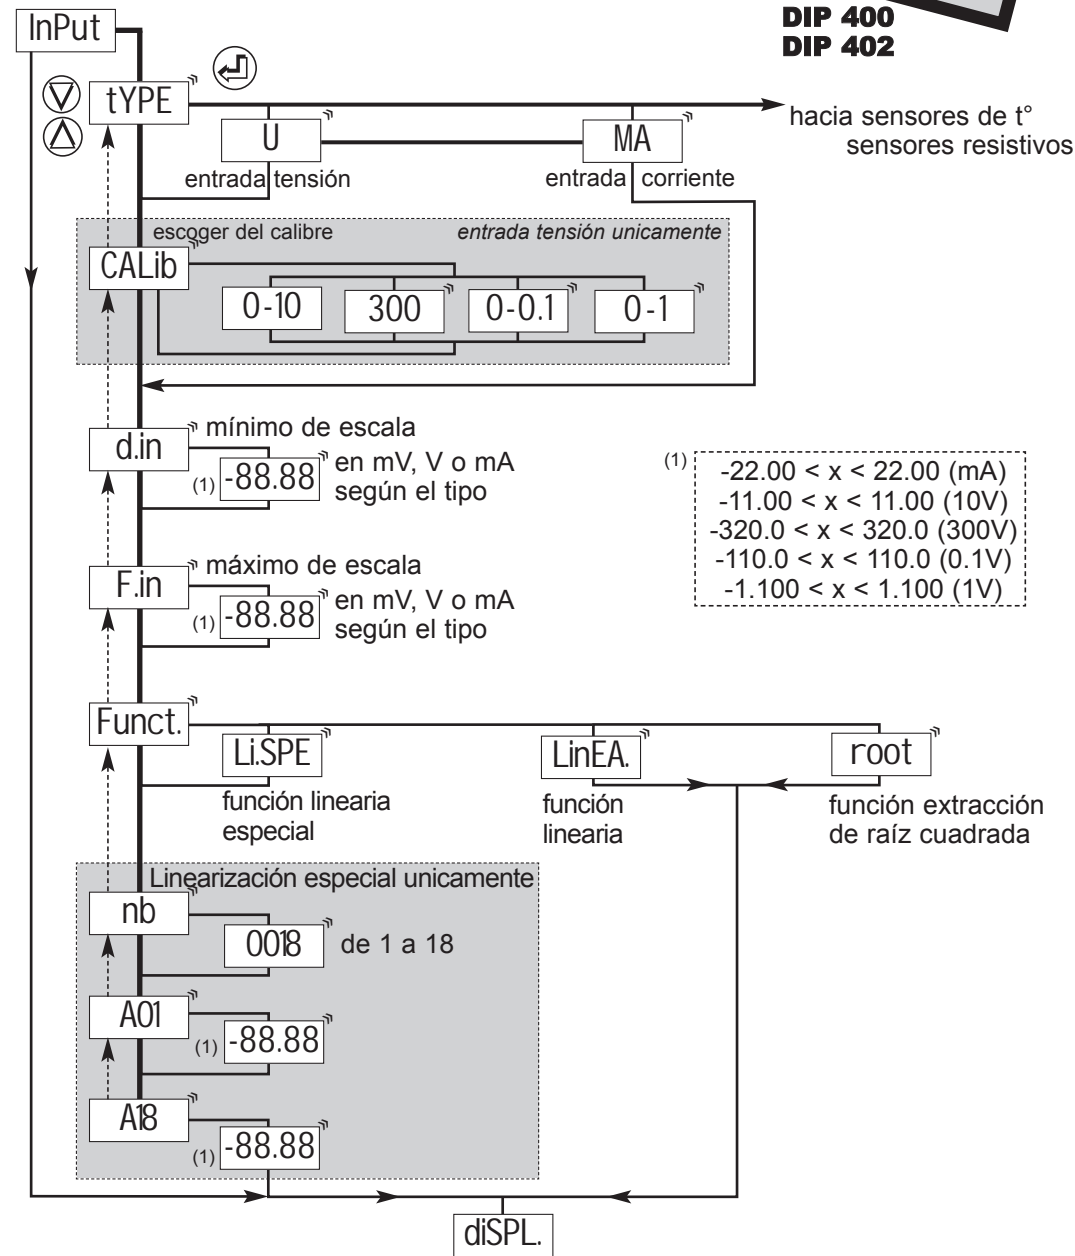

Nota :


Pulsar para acceso al menu **diSPL.**

b. Señales de temperatura

Input

DIP 401
DIP 402

señales de procesos

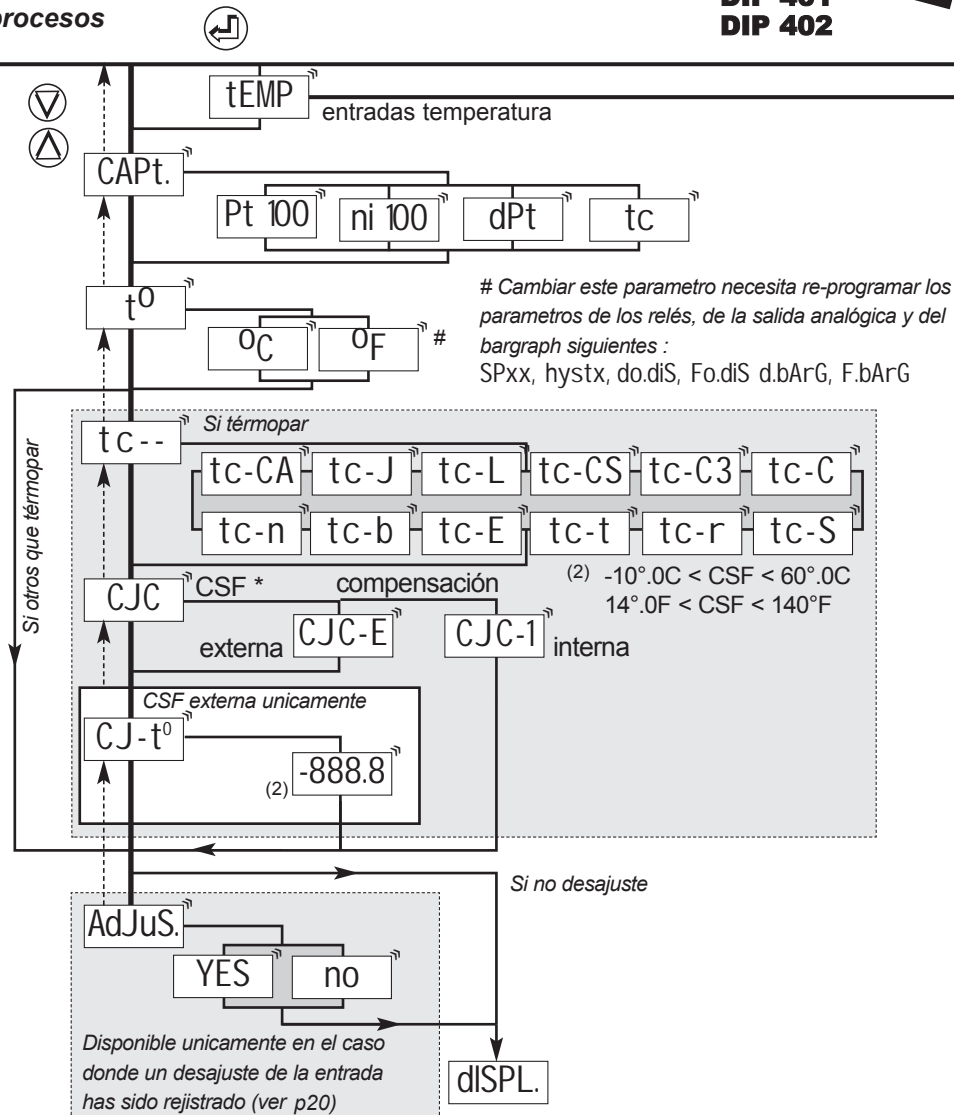

Nota :
Pulsar para acceso al menu **dISPL.**

Movimiento en los menus / seleccionar


* compensación de la soldadura fria, excepto témpoar B que es unicamente en CSF-E

c. Sensores resístivos

Input

DIP 402

señales de temperatura
señales de procesos

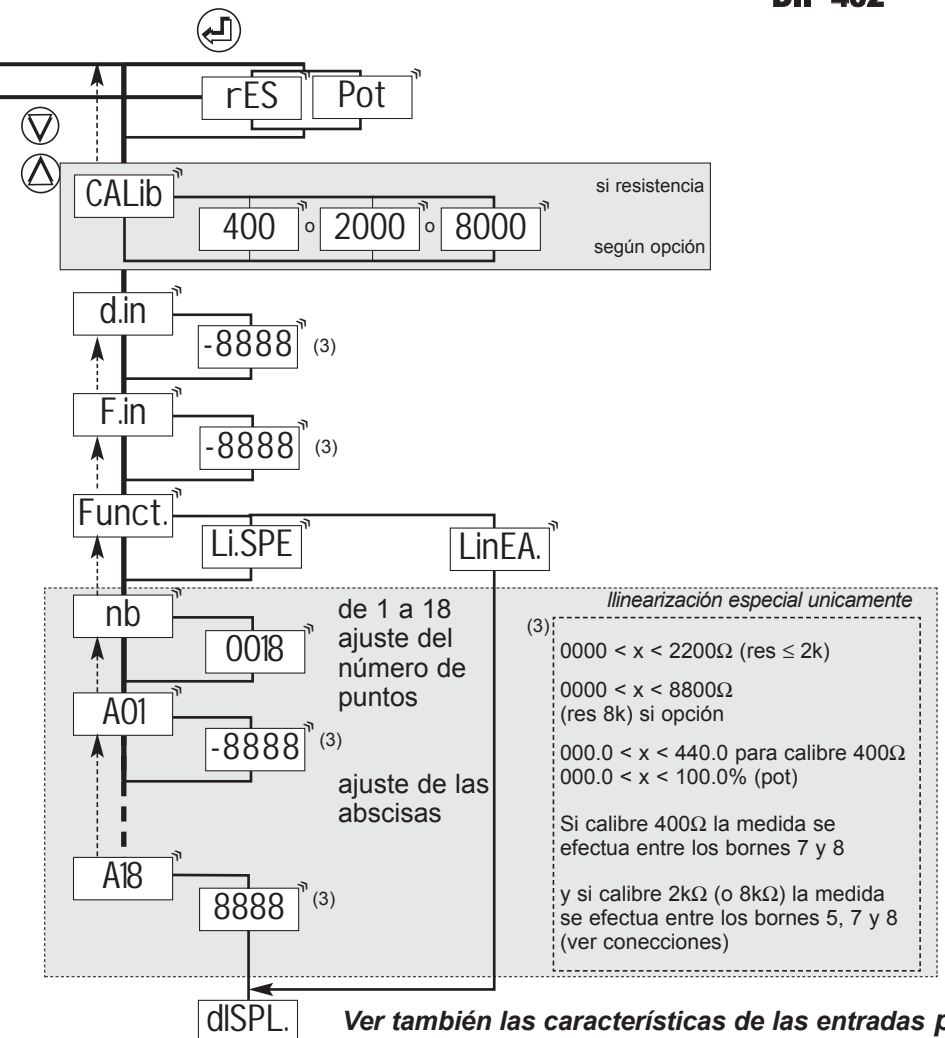


Nota :
Pulsar para acceso al menu siguiente Movimiento en los menus / selección

Salida / Acceso menu Hacia arriba / Aumentar
 Hacia abajo / disminuir Validación / Movimiento vertical


4.4.2 Programación de la indicación

diSPL.

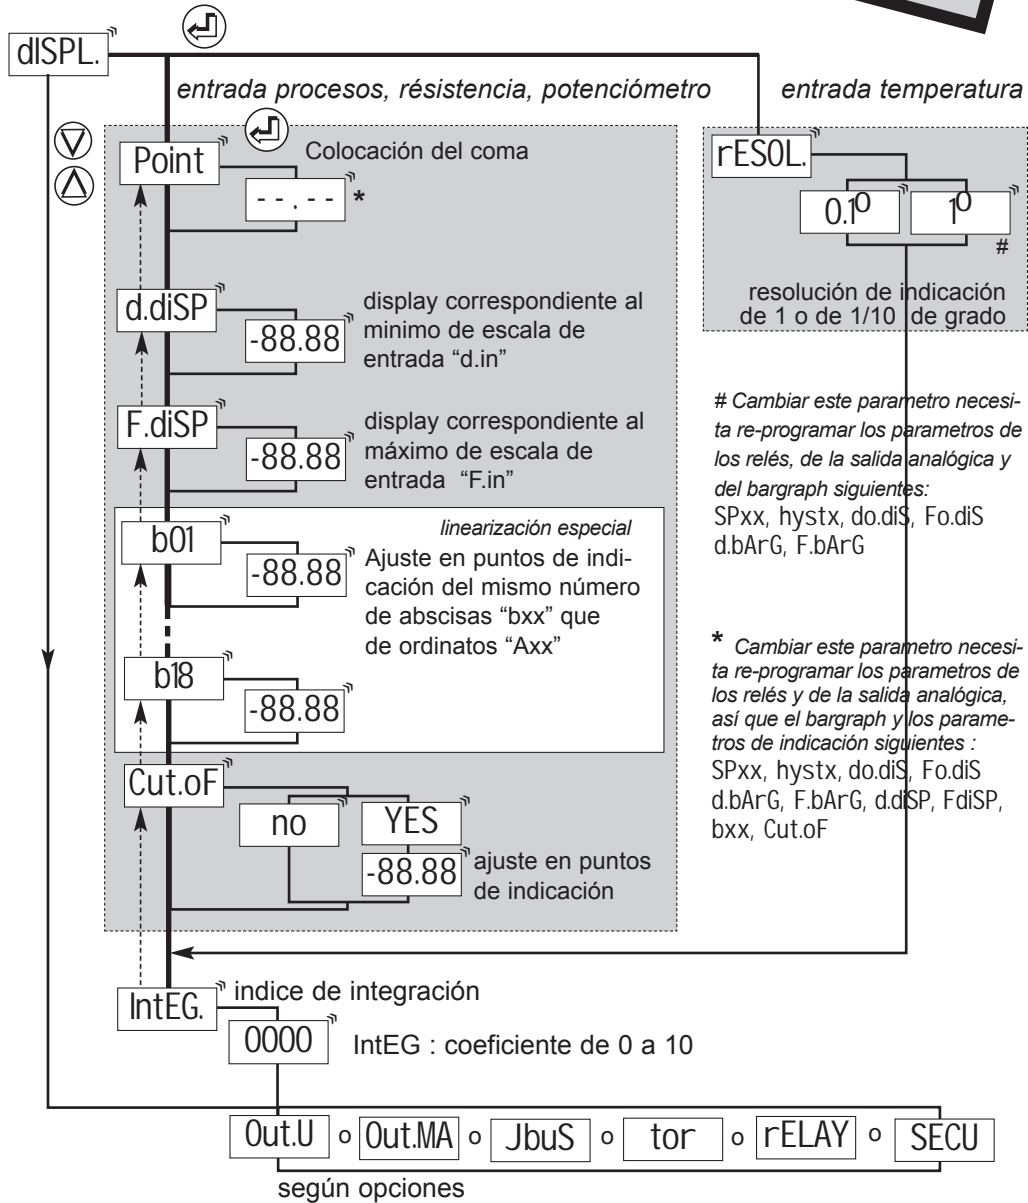

Opción salida analógica

Out.MA
Out.U

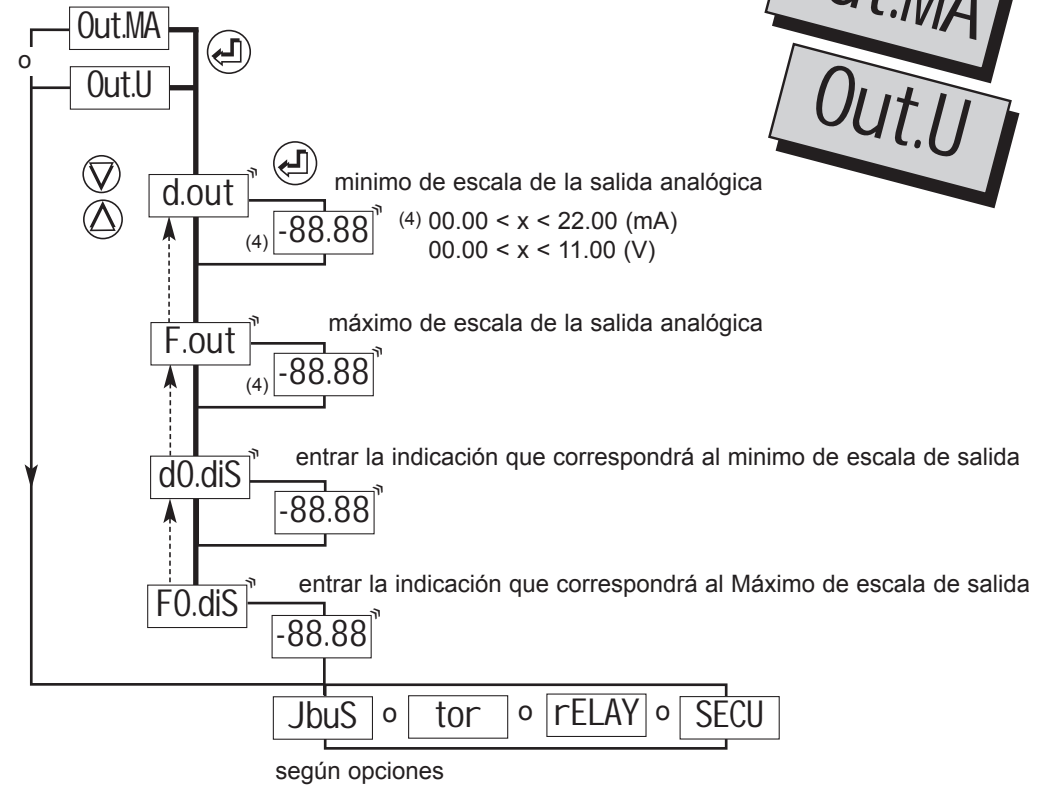



Ver también las características de las salidas p13

Nota :

Pulsar **[M]** para acceso al menu siguiente **[V]** Movimiento en los menus / selección

- | | | | |
|------------|-------------------------|------------|----------------------------------|
| [M] | Salida / Acceso menu | [V] | Hacia arriba / Aumentar |
| [V] | Hacia abajo / disminuir | [M] | Validación / Movimiento vertical |

Parámetros de comunicación

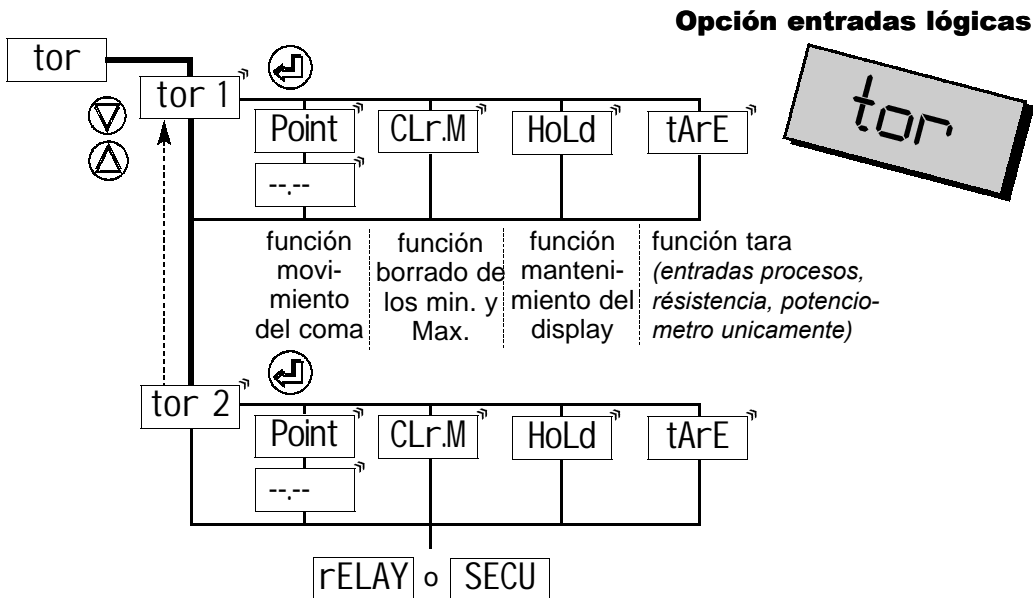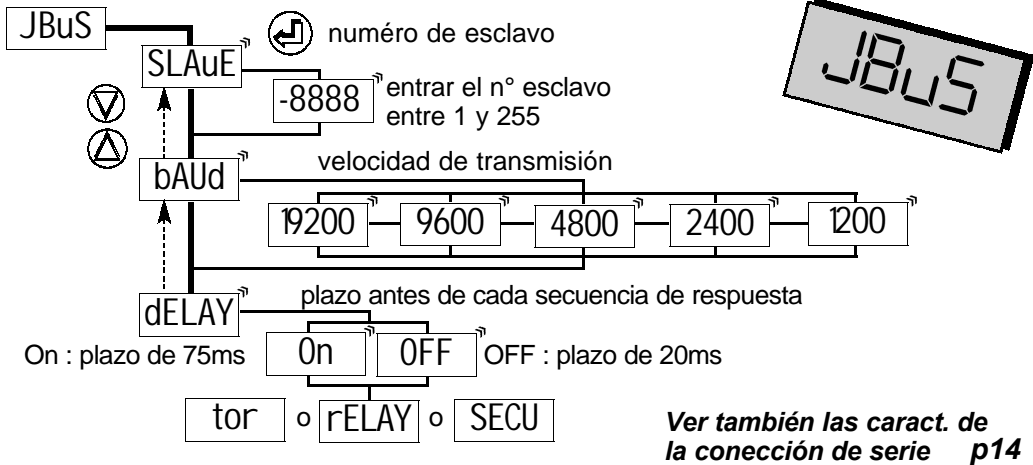







Ver también las características de la entrada lógica p13

Nota :
Pulsar **M** para acceso al menu siguiente


↕ Movimiento en los menus / selección

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| M Salida / acceso menu | ↕ Hacia arriba / aumentar |
| ↕ Hacia abajo / disminuir | ↻ Validación / movimiento vertical |

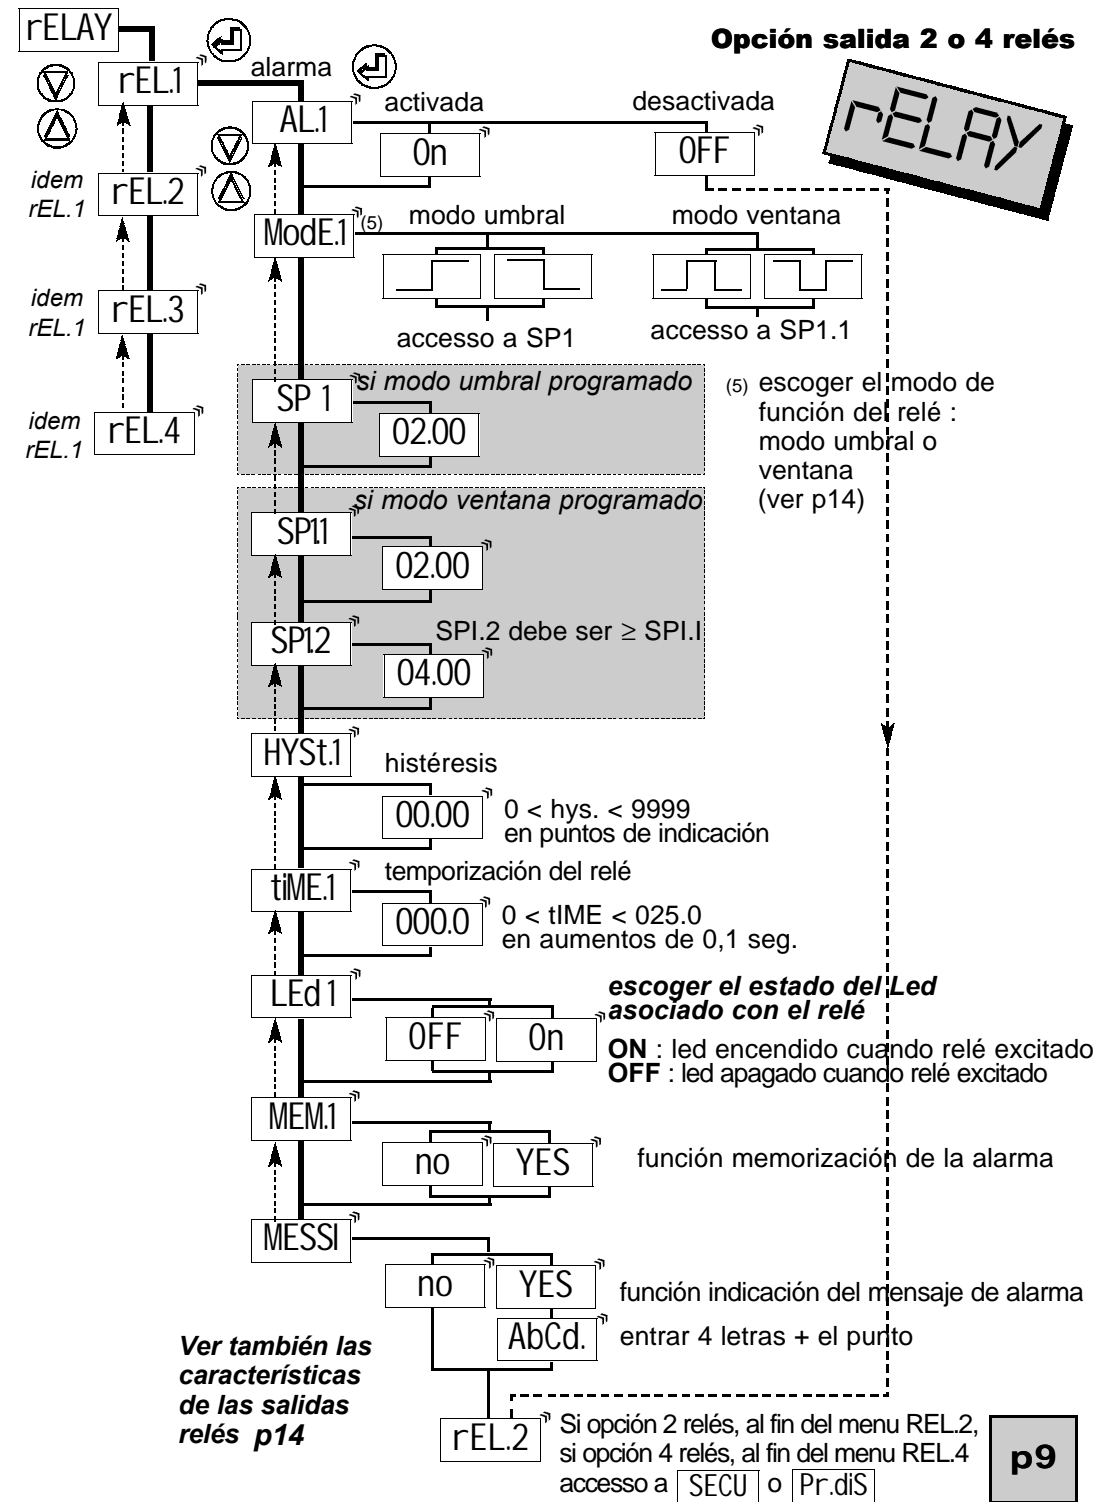

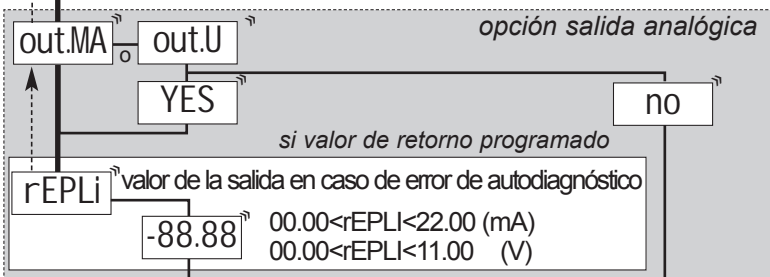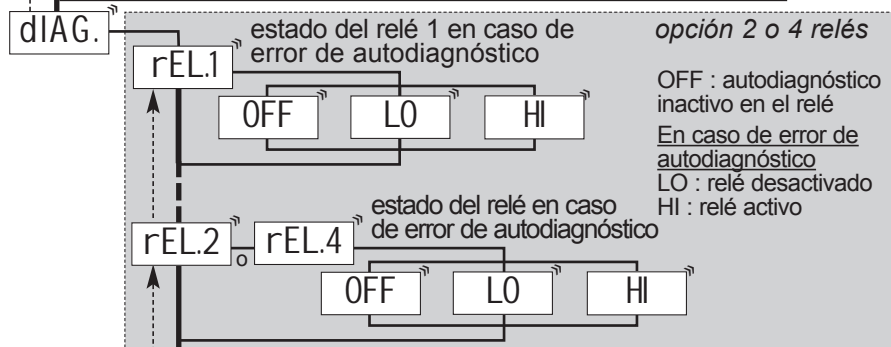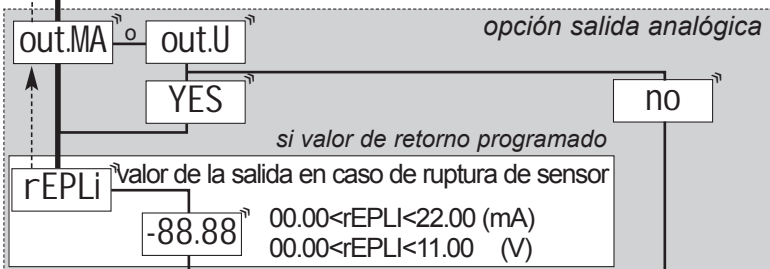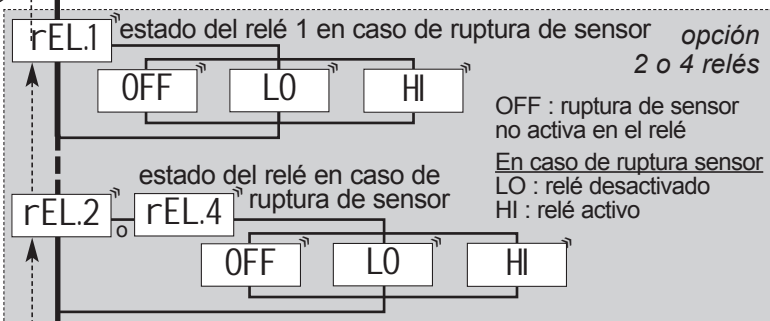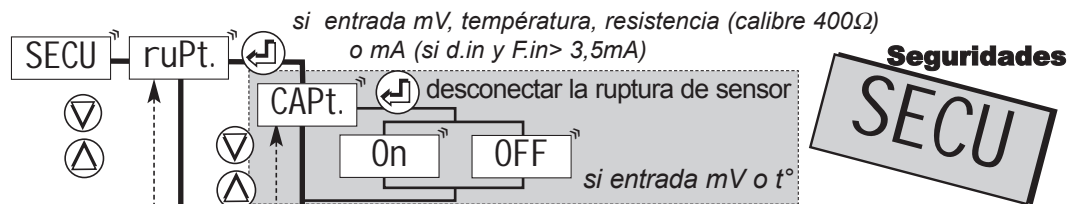


Pr.diS Ver también las características de las

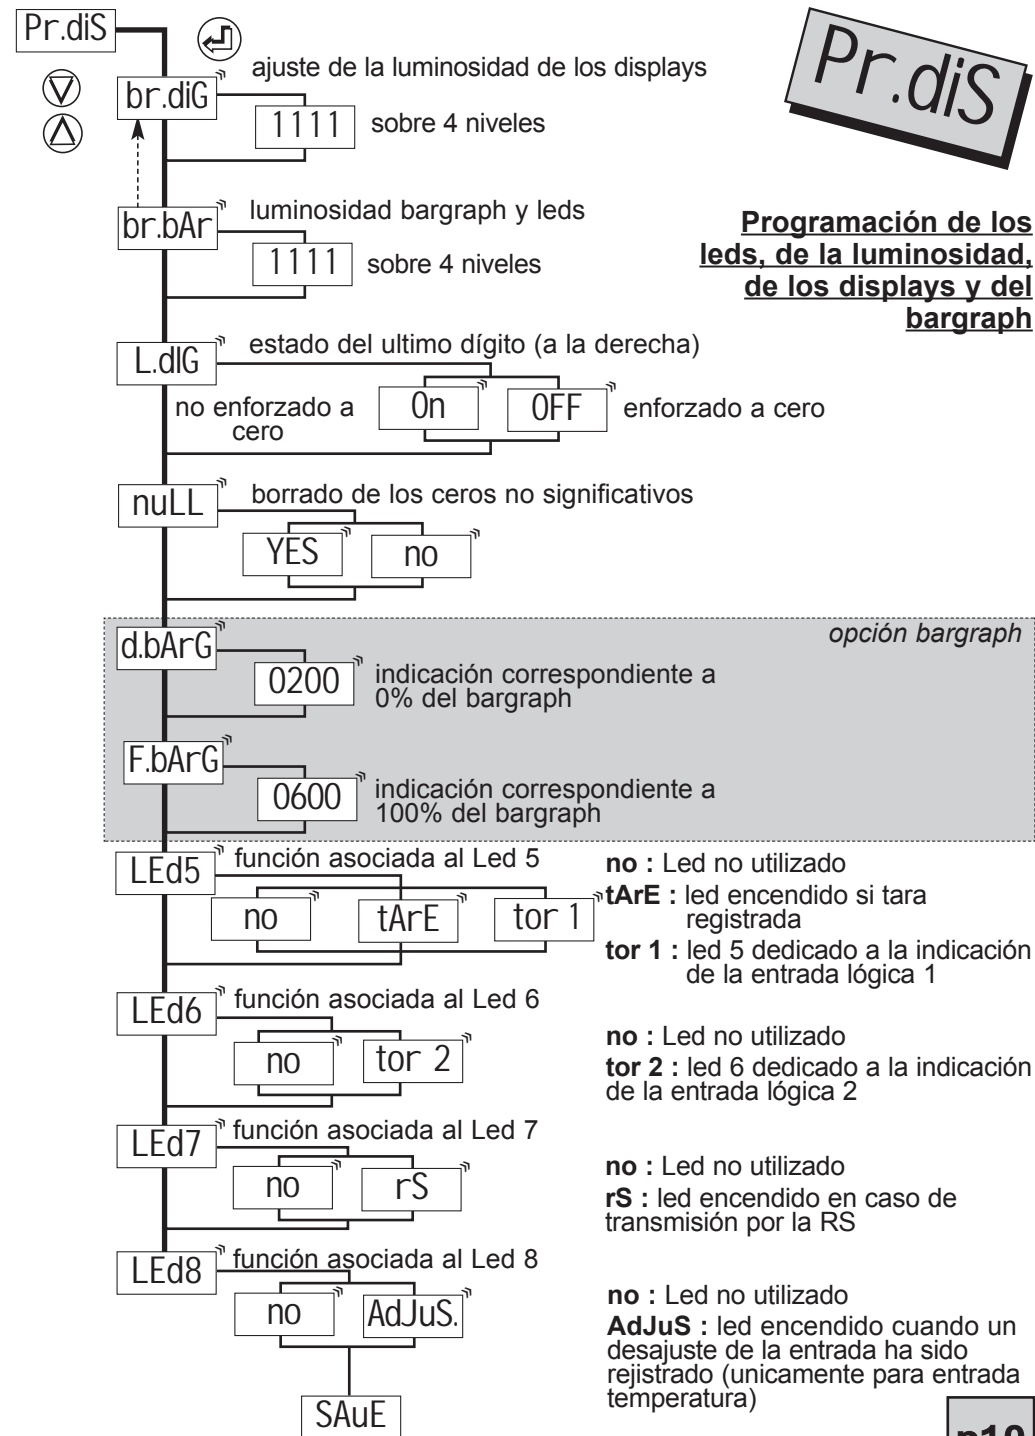

Ver también las características de indicación p16

Salida de la programación con o sin guardar

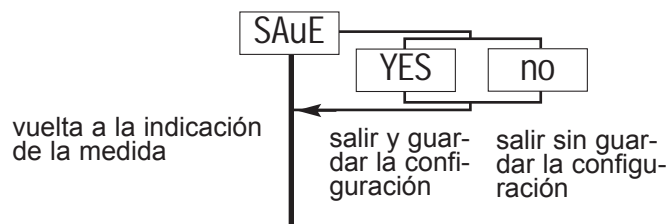

SAuE

Nota : Una salida del modo programación si se salva la configuración (SAVE, YES) pondrá automáticamente a cero la tara, el min. y el Max., así que la memorización de alarmas.

En caso de modificación de la colocación del coma o de la resolución (temperatura), el instrumento propone después de **SAVE YES** todos los parámetros relativos al coma que no han sido modificados (ver p8).

4.5 Características de las entradas y límites de programación

4.5.1 Entrada corriente MA

• Linear :

Características

Calibre	Resolución de la indicación	Resolución del nivel de entrada	Precisión
de -20 a +20mA	± 1 digit	14 bitios	0,05% del intervalo de medida

Límites medibles de la entrada : -22 a 22 mA

• No linear :

Extracción de raíz cuadrada **root**

Nota : La función raíz cuadrada tiene tendencia a ampliar el ruido de fondo de la señal de entrada cuando se acerca a cero.

Para evitar las oscilaciones causadas por este ruido, se puede programar un valor de cut-off (en puntos de indicación).

– Si Máximo de escala de indicación > mínimo de escala y si la indicación es ≤ al valor del cut off, se mantendrá al mínimo de escala.

– Si Máximo de escala de indicación < mínimo de escala y si la indicación es ≥ al valor del cut off, se mantendrá al mínimo de escala.

Linearización especial : **Li.SPE**

Para aplicaciones particulares como la medida de volúmenes, el indicador puede memorizar una curva no linear, programable en X y en Y.


La curva que resulta de su ecuación se puede sustituir por una secuencia de segmentos linearios, con un máximo de 20 puntos (19 segmentos).

Nota : Los valores de las abscisas (x) tienen que ir creciendo d.in < valor de A01 < valor de A02... < F.in.

Ejemplo :

Para una cuba cilíndrica horizontal, de 1 metro de altura (h) y de 1 metro de largo (l); un sensor linear 0-20 mA mide la altura de la línea de superficie de un líquido :

Entrada indicador : altura h
0 metro -> 0 mA (cuba vacía)
1 metro -> 20 mA (cuba llena)
con $\cos \beta/2 = (R - h)/R$
 $\sin \beta/2 = C/2R$

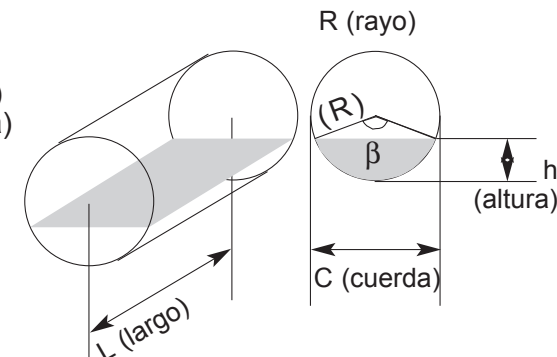

Display del indicador :

Volumen cuba vacía d.diSP = 0.000

Volumen cuba llena F.diSP = 0.785

$$\text{Volumen} = L \left[\pi R^2 \beta/360 - C(R-h)/2 \right]$$


Sea una curva en 10 segmentos de mismo largo :

Intervalo de medida / nro de segmentos = 20 mA / 10 = 2 mA largo del segmento. Para 10 segmentos nb = 9 (11 puntos a programar, incluyendo d.in et F.in).

Entrada mA	Altura m	Grados	Cuerda m	Volumen m³	Salidas en mA
d.in 0	0.0	0.00	0.00	d.diSP 0.000	00.00
A01 2	0.1	73.74	0.60	B01 0.041	01.04
A02 4	0.2	106.26	0.80	B02 0.112	02.85
A03 6	0.3	132.84	0.92	B03 0.198	05.04
A04 8	0.4	156.93	0.98	B04 0.293	07.47
A05 10	0.5	180.00	1.00	B05 0.393	10.00
A06 12	0.6	203.07	0.98	B06 0.492	12.54
A07 14	0.7	227.16	0.92	B07 0.587	14.96
A08 16	0.8	253.74	0.70	B08 0.674	17.17
A09 18	0.9	286.76	0.60	B09 0.745	18.98
F.in 20	1.0	360.00	0.00	F.diSP 0.785	20.00

Programación :

d.in = 0 mA F.in = 20 mA
nb = 9
d.disp = 0,000 m³ F.disp = 0,785 m³
Programación de A01 a A09 y de B01 a B09 según el cuadro.

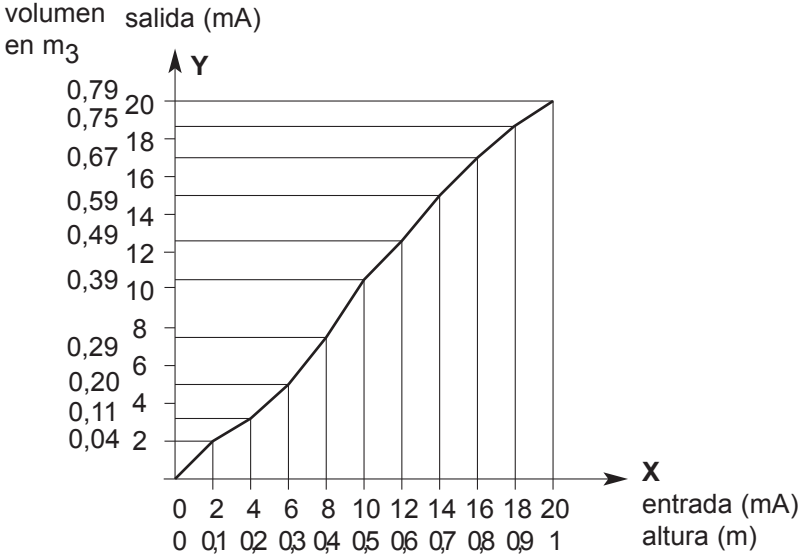

4.5.2 Entrada tensión U

• **Linear** : Características

Calibre	Resolución de la indicación	Resolución nivel de entrada	Precisión
-100 a +100 mV -1 a +1 V -10 a +10 V -300 a 300 V	± 1 dígito	14 bits	0,05% del intervalo de medida

Límites medibles : -5% a +5%
Ejemplo para el calibre 1V : -1,1V a +1,1V

• **No linear** : (ver p11)

4.5.3 Entrada temperatura Pt 100 dPt ni 100

• **Sensor a resistencia**

- Pt 100 Sensor platino Pt 100 Ω en montaje 3 hilos
dPt Medición de Delta Pt 100 2 hilos
ni 100 Sensor nickel ni 100 Ω

Tipo de sensor	Límites medibles de la entrada	Precisión (IM: intervalo de medida)
Pt 100	-200 / 850 °C -328 / 1562 °F	* ± 0,1% del IM
ni 100	-60 / 260 °C -76 / 500 °F	± 0,1% del IM
Delta Pt 100	-200 / 270 °C -328 / 518 °F	± 0,1% del IM

* La influencia de la resistencia de línea con $0 < R_l < 25 \Omega$ esta incluida en la clase de precisión.

• **Térmopar**

Tipo : J, K, N, S, B, W5, T, R, E, W, W3, L
Eficacia de la compensación de soldadura fria :
0,03% / °C ±0,5% de -5°C a +55°C

Compensación de la soldadura fria CJC

Interna CJC-I

Externa CJC-E Programable de -10°C a 60°C
+14°F a 140°F

Térmopar		Límites medibles de la entrada		Precisión en % del IM*
		°C	°F	
tc-J	J	-160 / 1200°C	-256 / 2192°F	0,1 %
tc-CA	K	-270 / 1370°C	-454 / 2498°F	0,1 %
tc-n	N	0 / 1300°C	32 / 2372°F	0,1 %
tc-5	S	-50 / 1770°C	-58 / 3218°F	0,1 %
tc-b	B	200 / 1820°C	392 / 3308°F	0,1 %
tc-C5	W5	0 / 2300°C	32 / 4172°F	0,1 %
tc-t	T	-270 / 410°C	-454 / 770°F	0,1 %
tc-r	R	-50 / 1770°C	-58 / 3218°F	0,1 %
tc-E	E	-120 / 1000°C	-184 / 1832°F	0,1 %
tc-C	W	1000 / 2300°C	1832 / 4172°F	0,1 %
tc-C3	W3	0 / 2480°C	32 / 4496°F	0,1 %
tc-L	L	-150 / 910°C	-238 / 1670°F	0,1 %

* o 10µV típica (20µV máx.) para R, S, B
25µV típica (50µV máx.) para los demás

4.5.4 Entrada resistencia y potenciómetro

• Resistencia

Calibre	Límites medibles de la entrada	Precisión en % del IM
0 / 400 Ω	0 / 440 Ω	0,1%
0 / 2000 Ω	0 / 2200 Ω	0,5%
0 / 8 KΩ (opcional)	0 / 8,8 KΩ	0,1%

• Potenciómetro :

Calibre	Precisión del IM
de 100Ω a 10 KΩ	0,1%

4.5.5 Entradas lógicas (opcionales)

- Tarjeta de 2 entradas lógicas : Entrada señal 24 Vdc


Funciones posibles :

HoLd Mantenimiento del display en caso de activación de la función lógica : la indicación y las salidas analógicas se quedan fijas en caso de variación de la señal de entrada. Los relés siguen reaccionando a la señal de entrada.

CLr.M Borrado de los mín. y de los Max. La activación de la función lógica pone los mín. y los Max a cero.

tArE Activación de la función tara.
El indicador pasa en modo tara, la tara siendo el valor de la indicación presente al momento donde se activa.

Point Función movimiento del coma

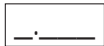 En caso de activación de la función lógica, el punto decimal se pone en la posición programada.

4.6 Características de salida y límites de programación

4.6.1 Salida analógica **Out.MA** o **Out.U**

Salida corriente 0/4-20mA activa o pasiva (Vmax.=30Vdc) o salida tensión 0-10V

- Precisión 0,1 % en relación a la indicación (a +25°C)
- Ondulación residual $\leq 0,2\%$
- Carga admisible $0\Omega \leq R_c \leq 500\Omega$ (corriente)
 $R_c \geq 2\text{ k}\Omega$ (tensión)
- Relación de escala programable con efecto de lupa
- Tiempo de respuesta : 40 ms en relación a la indicación

d.out Mínimo de escala de la salida analógica (ej. 04.00 (4mA))

F.out Máximo de escala de la salida analógica (ej. 20.00 (20mA))

d0.diS Valor a indicar para el mínimo de escala de salida

F0.diS Valor a indicar para el máximo de escala de salida

En modo medida la salida analógica no puede sobrepasar 10% del mas grande de los 2 valores : d.out y F.out

4.6.2 Salida numérica :

- Conexión serie RS485 (2 hilos)
- Protocolos MODBUS-JBUS formato de datos : integer y double integer
- Formato único de transmisión :
 - 1 bit de start
 - 8 bits sin paridad
 - 1 bit de stop

SLAuE	Número de esclavo incluido entre 1 y 255
bAud	Velocidad de transmisión incluida entre 1200 y 19200 baudios
dELAY	Plazo antes de cada respuesta

Cuadro de las **adresas modbus**, funciones utilizadas : ver anexo p25.

4.6.3 Salidas relés :

2 salidas relés rEL.1 rEL.2
o 4 salidas relés rEL.1 rEL.2 rEL.3 rEL.4


- Histéresis programable independientemente en la unidad de indicación
- Temporización programable independientemente de 0 a 25 s en aumentos de 0,1s.
- Contacto NO-NC 8 A - 250 V sobre carga resistiva

Activación o desactivación de la alarma x AL.X

On	El estado del relé x depende de la programación efectuada
OFF	El relé x se queda no excitado.

Escoger del modo de función : ModEx


• Modo umbral

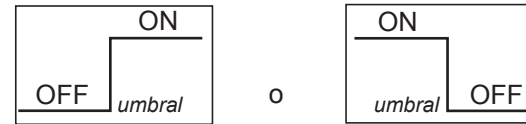

Leyenda :

ON "coil" alimentada
OFF "coil" no alimentada

• Modo ventana

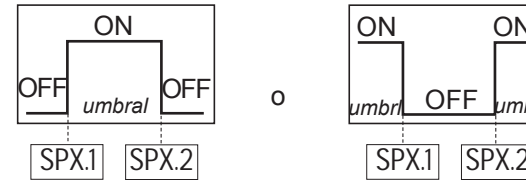


Selección del estado del Led asociado con el relé LEdx

El Led indica el estado de alarma.


On	Led encendido cuando el relé esta activado ("coil" alimentada)
OFF	Led apagado cuando el relé esta activado ("coil" alimentada)

HYSt.x Ajuste de la histéresis en puntos de indicación.
La histéresis esta activa al pasar de Led encendido a Led apagado; es decir al pasar fuera de zona de alarma, puesto que el Led representa el estado de alarma.

• Modo umbral

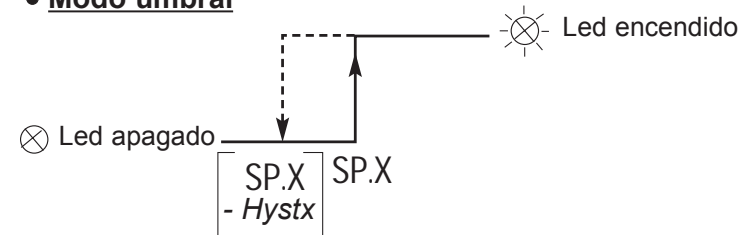

• Modo ventana

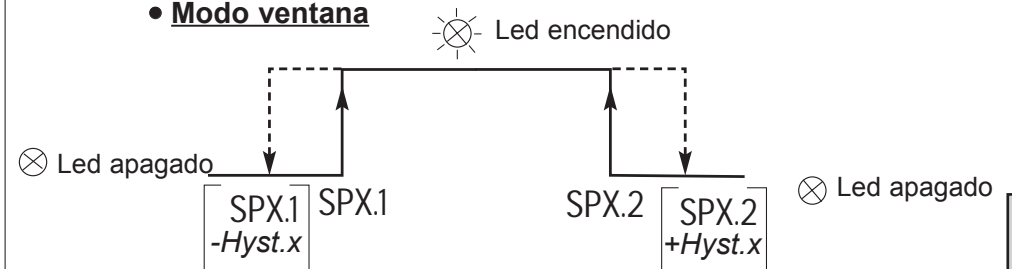

• Aplazo de la alarma

tiME.x

El aplazo del relé es ajustable de 000.0 a 025.0s. en aumentos de 0,1s. Esta activo al enclavamiento y al desenclavamiento.

• Memorización de alarmas

MEM.x

Permite memorizar la alarma cuando un umbral ha sido pasado. Cuando la medida regresa debajo del umbral de alarma, el relé se queda enclavado y el Led esta intermitente para señalar al usuario que el umbral ha sido pasado (para poner la memorización de alarma a cero ver menu

CLEAR p18).


Nota : Una salida del modo programación con salvaguarda de la configuración pone las memorizaciones de alarmas automaticamente a cero.

• Indicación de los mensajes de alarma

MESSx

Un mensaje de alarma programado puede aparecer alternando con la medida. El mensaje aparacerá solamente durante el estado de alarma, es decir cuando el Led asociado esta encendido.

• Ajuste de los umbrales : Existe 2 maneras de ajustar umbrales.

- o bién en modo programación entrando el correcto código de acceso
- o bién pulsando simultaneamente  y  si el acceso a la entrada rápida ha sido autorizado a la programación del código (ver p17)

4.6.4 Seguridades :

• Autodiagnóstico :

diAG

El indicador vigila de manera permanente las derivas que pueden ocurrir en sus componentes. Este autodiagnóstico sirve para avisar al usuario en caso de aumento anormal de las dérivas antes que provocan medidas erroneas.

La información de error de autodiagnóstico se puede indicar :

• En el display : Un mensaje de error aparece alternando con la medida ; un código de error esta registrado y se puede leer en el menu About (ver p17)

Codificación :

- 1 : Error de programación
- 2 : Error de ganancia
- 4 : Error de offset
- 8 : Error de calibración de entrada
- 16 : Error de calbración de la salida
- 32 : Error de compensación de la soldadura fría

Si el instrumento detecta por ejemplo un error de offset (4) y un error de ganancia (2) el **valor del código de error será 6** (4+2).

• Sobre los relés :

OFF	No influencia de una detección de error en el relé
LO	Relé desactivado ("coil" no alimentada) en caso de una detección de error
HI	Relé activado ("coil" alimentada) en caso de error de autodiagn.

Nota : El led esta apagado o encendido según su programación en el menu RELAY.

• Sobre la salida analógica

Si un valor de retorno esta programado
Valor incluido entre : 0 y 22 mA (salida corriente)
o 0 y 11 V (salida tensión)

• Ruptura de sensor

ruPt

La ruptura de sensor se puede detectar en las entradas mV, Cc, Pt100, Ni100, ΔPT100, resistencia (0-400Ω), y corriente si mínimo y máximo de escala > 3,5 mA.

La información de ruptura de sensor se puede indicar :

• Sobre el relé

OFF	No influencia de la ruptura de sensor en el relé
LO	Relé desactivado ("coil" no alimentada) en caso de ruptura de sensor
HI	Relé activado ("coil" alimentada) en caso de ruptura de sensor

Nota : El led esta apagado o encendido según su programación en el menu RELAY.

• Sobre la salida analógica

Si un valor de retorno esta programado
Valor incluido entre : 0 y 22 mA (salida corriente)
o 0 y 11 V (salida tensión)

• En el display : Mensaje

OPEn

Nota : La detección de una ruptura de sensor tiene est prioridad sobre el autodiagnóstico.

• Desconecc. de la ruptura de sensor (Si entrada mV o temperatura)

Es posible desconectar la ruptura de sensor, para no perturbar a algunos calibradores sensibles a la corriente de detección de la ruptura.

En el menu

SECU

CAPt	Desconectar la ruptura de sensor, o no
On	No desconectar
OFF	Desconectar la ruptura de sensor

4.6.5 Características de indicación :

- Point** Colocación del coma para las entradas otras que entradas de temperatura
- rESOL.** Resolución de indicación para las entradas de temperatura **0,1°o 1°**
- d.diSP** Indicación correspondiente al mínimo de escala de entrada (excepto la entrada de temperatura)
- F.diSP** Indicación correspondiente al Máximo de escala de entrada (excepto la entrada de temperatura)
- Cut.oF** Únicamente para entradas de procesos, resistencia, potenciómetro, expresadas en puntos de indicación.
 - Si máximo de esala de indicación > mínimo de escala de indicación y si la indicación es \leq al valor del cut off entonces se mantendrá al mínimo de escala..
 - Si máximo de escala de indicación < mínimo de escala de indicación y si la indicación es \geq al valor del cut off, entonces se mantenera al mínimo de escala. .

• **Tiempo de respuesta :** **intEG**

Índice de integración del filtrage numérico :

Programable de 0 a 10; utilizar en caso de señal de entrada inestable.

intEG	0	1	2	3	4	5
Tiempo de respuesta típico a 90%	120 ms	400 ms	600 ms	1 s	1,4 s	2 s
		6	7	8	9	10
		3 s	5 s	7,5 s	10 s	15 s

Para conocer el tiempo de respuesta máximo, añadir 240 ms.

Nota : Para el tiempo de respuesta de la salida analógica, añadir 40ms a los valores indicados en el cuadro.

Para los relés : añadir la temporización programada en las alarmas.

• **Ajuste de la luminosidad de los dígitos** **br.diG**

1111 Luminosidad mas débil **4444** Luminosidad mas fuerte

• **Ajuste de la luminosidad del bargraph y de los Leds** **br.bAr**

1111 Luminosidad mas débil **4444** Luminosidad mas fuerte
El nivel de luminosidad se visualiza directamente en los Leds 5 a 8 y en el bargraph.

Cuidado : durante el ajuste, los 4 Leds y el bargraph no representan la medida más. Esto vale también en modo lectura.

• **Inhibición del ultimo dígito (LSB)** **L.dIG**

En el modo de programación, el menu L.dIG permite suprimir la indicación del ultimo dígito. Este se enforza a 0 si está validado OFF.

• **Borrado de los ceros no significativos** **nuLL**

nuLL = **YES** Suprime los ceros no significativos a la izquierda.

Ej. : Valor de indicación 0015

nuLL = **no** Indicación 0015
= **YES** Indicación 15

Ex : Valor de indicación 00.15

nuLL = **no** Indicación 00.15
= **YES** Indicación 0.15

• **Factor de indicación del bargraph** (opción bargraph únicamente)

d.bArG Indicación correspondiente al bargraph apagado (0%)

F.bArG Indicación correspondiente al bargraph enteramente encendido (100%)

En caso de sobrepasa, el bargraph se pone intermitente. Una ruptura de sensor se indica en el bargraph por un Led de cada 2 intermitente.

• **Programación de los Leds 5 a 8**

Programación del led 5 **LEd5**

no Led apagado (no función asociada)
tArE El 5 indica que el instrumento esta en modo tara
tor 1 Led 5 encendido cuando la entrada lógica 1 esta activa

Programación del led 6 **LEd6**

no Led apagado (no función asociada)
tor 2 Led 6 encendido cuando la entrada lógica 2 esta activa

Programación del led 7 LEd7

no Led apagado (no función asociada)


rS El led 7 esta encendido a la respuesta del instrumento

Programación del led 8 LEd8

no Led apagado (no función asociada)

AdJuS. Led 8 encendido cuando un desajuste de mínimo y/o máximo de escala de indicación ha sido registrado (ver p20)
(entradas temperatura unicamente)

4.7 Lectura de la configuración rEAd

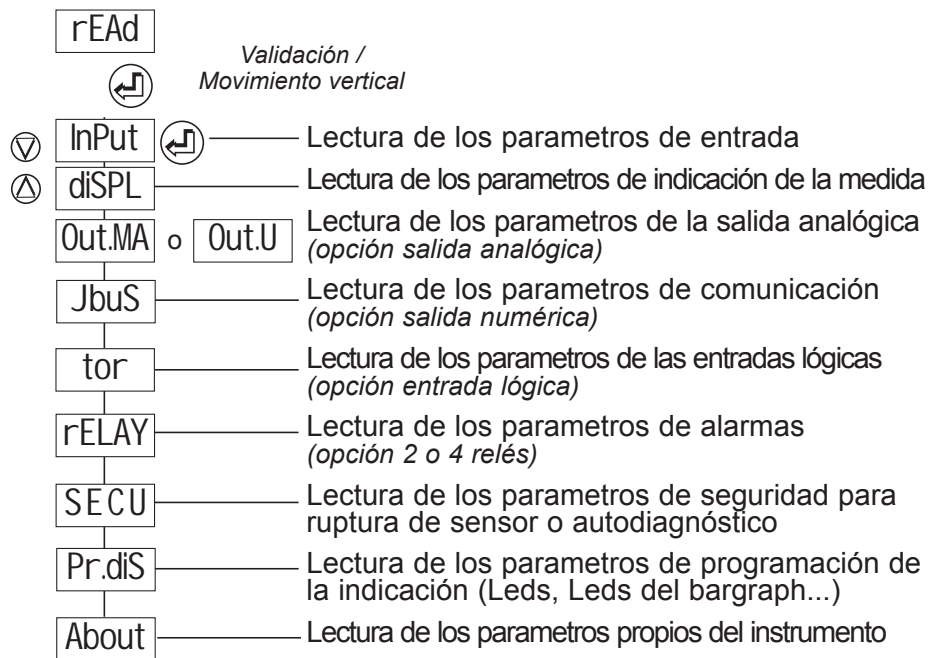

En cada sub-menu de lectura, las teclas y se utilizan para moverse, y los parametros se visualizan con la tecla

Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 s., el instrumento empieza a indicar la medida de nuevo.

Sub-menu

XXXXXX
1 2 3 4 5.

X1 : - : No salida analógica
A : Salida analógica


X2 X3 : - - : No salida relés
r- : Salida 2 relés
r4 : Salida 4 relés

X4 : - : No salida RS
n : Salida RS

X5 - : No entrada lógica
t : 2 entradas lógicas

(.) : punto decimal apagado :
no bargraph

“.” : punto decimal encendido :
opción bargraph

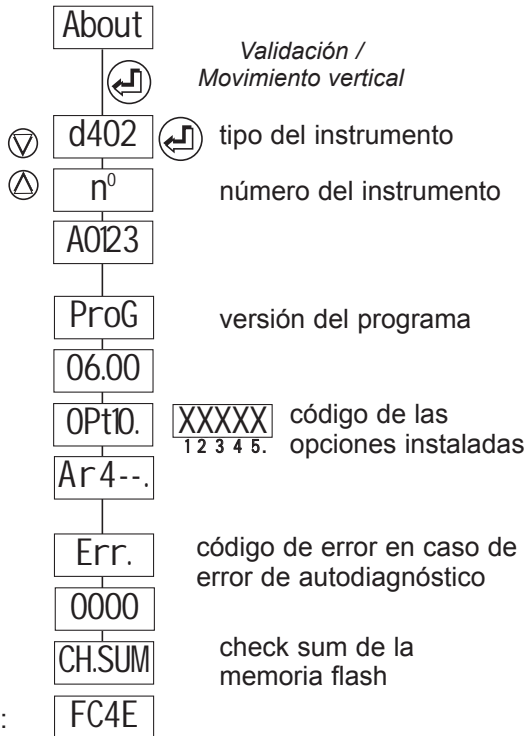


4.8 Código de acceso

Un código de acceso ajustable de 0000 a 9999 sirve para protegerse de una programación indeseada del indicador, de los umbrales y para cerrar el acceso a ciertas funciones.

0 0 0 0				Código de fabrica
x	x	x	x	
0 a 5				Acceso al desajute de indicación
6 a 9				No acceso
0 a 5				Acceso a las simulaciones de indicación y de salida
6 a 9				No acceso
0 a 5				Acceso a la función “tara” (salvo para entr. de temperatura)
6 a 9				No acceso
0 a 5				Acceso a la entrada rápida de umbrales de alarma
6 a 9				No acceso

4.9 Nueva programación del código de acceso

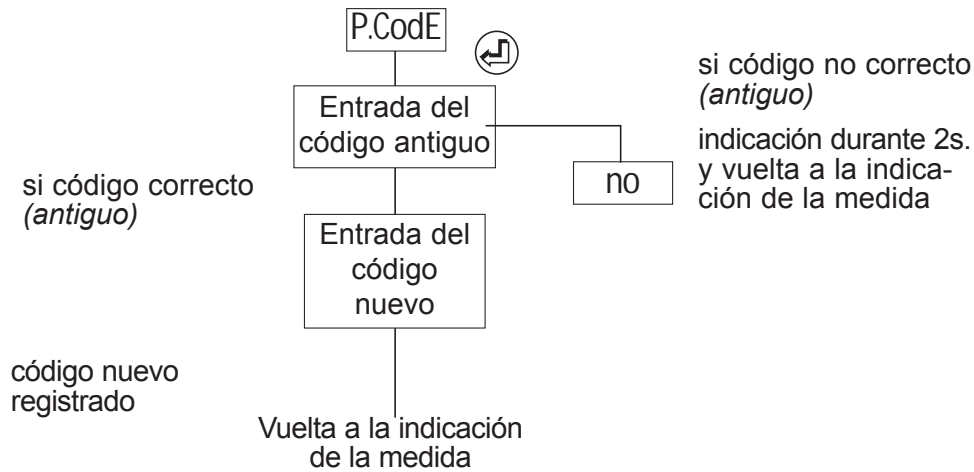


Recuerdo : Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 min, el instrumento empezara de nuevo a indicar la medida.

4.10 Funciones accesibles en el menu principal

4.10.1 Simulación de la indicación

(accesible según el código de acceso programado y con la opción relés o salida analógica)


El indicador puede hacer una simulación de su indicación, para validar la configuración de la salida analógica y de las salidas relés en el sistema.

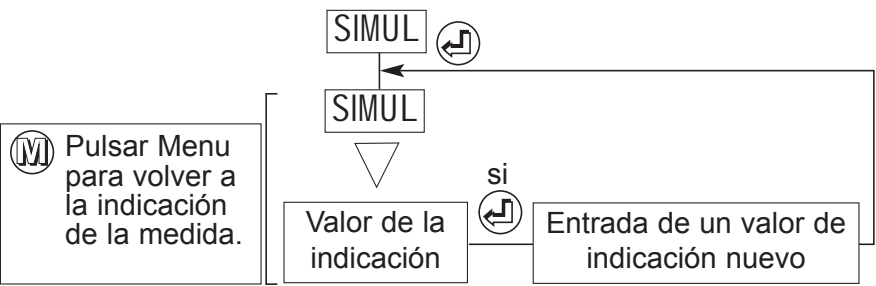

Nota : Durante la simulación, el instrumento no mide mas, la salida analógica y las salidas relés reaccionan en función de la indicación entrada. Si hay mensajes de alarma programados, pueden aparecer durante la simulación.

4.10.2 Simulación de la salida analógica (modo generador)

(accesible según el código de acceso programado y con la opción salida analógica)

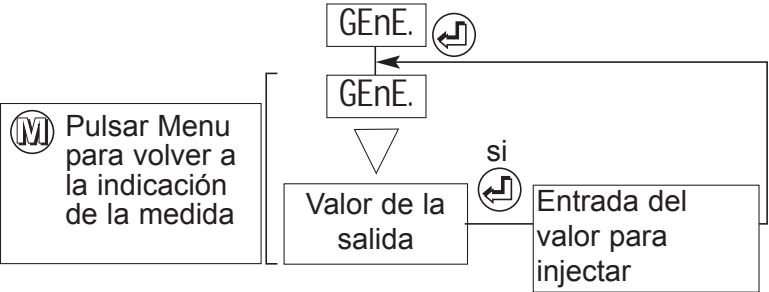


Nota : Durante la simulación, el instrumento sigue midiendo. Solo la salida analógica no reacciona mas a la medida.

3.10.3 Menu CLEAR : Borrado de la memoria de alarmas

Si la función de memorización de las alarmas ha sido programada : Después que el umbral ha sido pasado, se memoriza el estado del relé.

Si el umbral se vuelve a pasar en el sentido inverso, el relé no cambia de estado y el Led correspondiente se pone intermitente. Para volver al estado normal (Led no intermitente y relé en el estado correcto) utilizar el menu CLEAR.

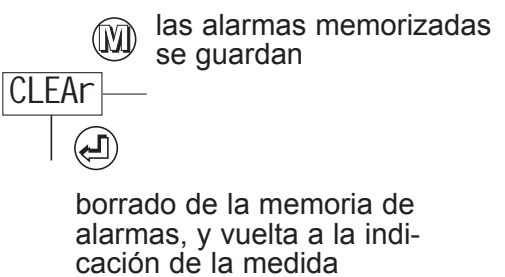


Recuerdo : Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 s., el instrumento empieza de nuevo a indicar la medida.

Nota : Una salida del modo programación con guarda de la configuración pone las alarmas memorizadas automaticamente a cero.

4.10.4 Menu **CLr.tA** : **Supresión de la tara programada**

(accessible según el código de acceso programado)

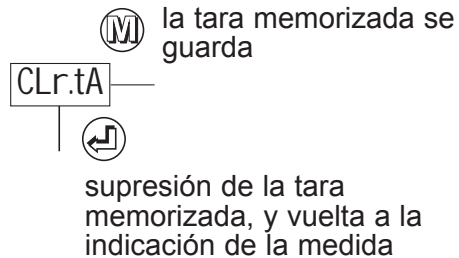


Recordo : Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 s., el instrumento empieza de nuevo a indicar la medida.


5. FUNCIONES DIRECTAMENTE ACCESSIBLES DESDE LA INDICACIÓN

5.1 Funciones que necesitan pulsar solamente 1 tecla :


a / Indicación del valor mín.

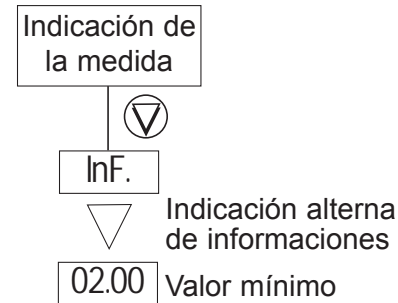

b/ Indicación del valor Max.

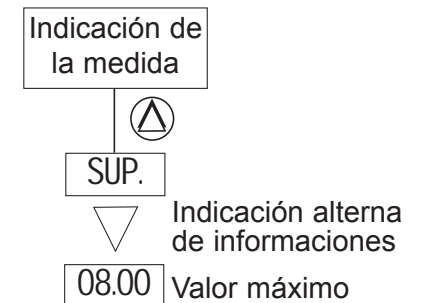

c / Borrado de los valores mín. y Max.

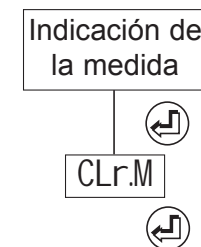

Borrado de los mín. y Max. memorizados, y vuelta a la indicación de la medida

 El instrumento empieza de nuevo a indicar la medida

Recordo : Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 s., el instrumento empieza de nuevo a indicar la medida.

Nota : Una salida del modo programación con guarda de la configuración pone los valores mín. y Max. automáticamente a cero.

5.2 Funciones que necesitan pulsar varias teclas :

5.2.1 Desajuste de indicación

(accessible según el código de acceso programado)

⬆ ⬇ Desajuste del mínimo de escala de indicación (AdJ.Lo)

⬇ ⬆ Desajuste del máximo de escala de indicación (AdJ.Hi)

Después de inyectar una señal de entrada correspondiente al mínimo (o al máximo) de escala de indicación, pulsar simultáneamente ⬆ y ⬇ (o ⬇ y ⬆) El mensaje AdJ.Lo (AdJ.Hi) aparece alternando con el valor, para indicar que esta en el menu de ajuste.

Pulsar ⬆ y ⬇ para aumentar o disminuir el mínimo (o el máximo) de escala de indicación.

Si se mantiene durante 3s. la tecla ⬆ o ⬇, se puede aumentar o disminuir rápidamente el valor de indicación.

Pulsar ⬇ para validar el desajuste. Una vez que se validan los desajustes, la entrada guardará el desajuste incluso después de un corte de tensión

Pulsar ⬆ (o no pulsar nada durante 20 s) para volver a la indicación de la medida sin modificaciones.

• Caso de una entrada procesos, resistencia o potenciómetro

El instrumento reajusta entonces su factor de escala y su factor de indicación, para obtener el resultado deseado en la aplicación.

• Caso de una entrada temperatura

En una entrada temperatura; si se realiza uno de los dos ajustes, esto corresponde a un ajuste de Offset : es decir que todos los puntos se desajustarán de la misma cantidad.


Al contrario, si se realizan los dos ajustes, el pendiente y el offset serán corregidos para obtener el resultado deseado.

Ejemplo :

Sea una entrada PT100. Para 0°C, el display indica -000.3. Para 500°C el display indica 0500.2. Para corregir esta indicación, tiene que desajustar el mínimo de escala de indicación de 3 puntos para obtener 000.0 y el máximo de escala de indicación de -2 puntos para obtener 0500.0.

nota : Unicamente para **entradas de temperatura :**

A partir del menu rEAd, se pueden visualizar los desajustes de escala realizados, en el sub-menu InPut :

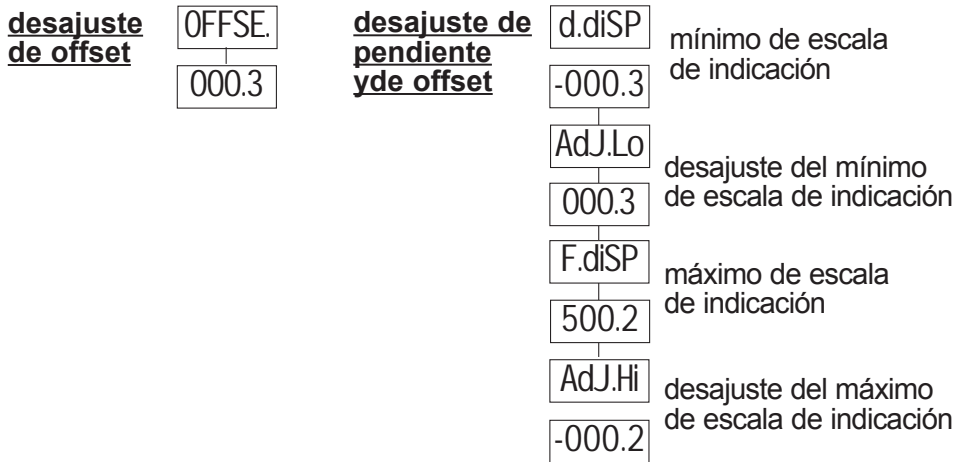

Supresión del desajuste de entrada :

(Caso de una entrada temperatura unicamente)

El menu AdJuS. en el modo programación de una entrada temperatura permite suprimir o no suprimir el desajuste registrado.

no : el instrumento vuelve a los ajustes de la fabrica

Yes : el instrumento toma en cuenta los ajustes (offset y/o pendiente) programados.



5.2.2 Visualización directa de la medida

Pulsar ⬇ y ⬆ para visualizar la señal directamente sin procesar : factor de escala, raíz cuadrada, linearización



- en mV, V o mA para las entradas de procesos,
- en mV para la entrada térmopar,
- en Ω para la entrada Pt100, Ni100,
- en Ω para la entrada resistencia,
- en porcentaje para la entrada potenciómetro,
- température del sensor caliente para la entrada Δ Pt100.


5.2.3 Visualización y ajuste de los umbrales de alarma


Opción 2 o 4 relés


Ajuste de los umbrales : Existen 2 medios para ajustar umbrales :
- o bien en modo programación entrando el correcto código de acceso de seguridad (ver p17)
- o bien pulsando simultaneamente  y 

El indicador entonces dara el mensaje SP.x, o SPx.x alternando con el valor del umbral correspondiente.

Las teclas  y  permiten el acceso a los varios valores de los umbrales.

Entonces se pueden cambiar estos umbrales (si código de acceso < 6000) pulsando 

Cuando el umbral esta ajustado pulsar  para volver al menu de lectura de los umbrales.

Una vez que estan ajustados todos los umbrales, solo necesita pulsar  para que el indicador vuelva en modo medida, tomando en cuenta los valores nuevos.

Si no se pulsa ninguna tecla después de 60 s. el indicador empezara de nuevo a indicar la medida, sin modificación del valor de los umbrales.

5.2.4 Ajuste de la tara (salvo para las entradas de temperatura)
(accessible según el código de acceso programado)

Pulsar  y  para registrar la señal presente en la entrada como mínimo de escala de indicación d.dISP

Nota : La tara no se memoriza en caso de corte de alimentación.
Para suprimir la tara, validar el menu CLr.tA en el menu principal p19 .

Una salida del modo programación pondrá la tara a cero si se guarda la configuración.

6. MENSAJES DE ERRORES

2000	Medida en sobrepasa	- - - -	Sobrepasa eléctrica inferior o superior de la entrada
OPEn	Ruptura de sensor	0.L.	Sobrepasa del valor indicable.
Err.1	Valor fuera de intervalo	Er.xxx	Error de autodiagnóstico (ver p15)

7. CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Aplicación de la GARANTIA y duración

ARDETEM garantiza este instrumento para un periodo de 1 año para defectos de diseño o de fabricación, en condiciones normales de utilización.

Condiciones de proceso * : El proceso de instrumentos no bajo garantía sera sometido al aceptar de una estimación. El cliente enviara los productos a ARDETEM a sus gastos, y la empresa se los devolvera después de procesar. Sin acuerdo escrito dentro de 30 dias, no se quedaran los productos.

* *Detalles y condiciones completas de garantía disponibles : pedir las.*

8. LÉXICO

Mensajes mostrados por el indicador en modo programación y/o en modo lectura

Acceso general

rEAd	Acceso a la lectura de los parametros
ProG	Acceso a la programac. de los parametros de entrada y salida
CodE	Código de acceso a la programación de los parametros de entrada y salida
P.CodE	Programación de un código de acceso nuevo
SIMUL	Acceso a la simulación de indicación
GEnE	Acceso a la simulación de la salida analógica
CLEAR	Borrado de las alarmas memorizadas
CLr.tA	Supresión de la tara

Entradas

InPut	Acceso a sub-menu de programación de la entrada
tYPE	Típo de entrada
U	Entrada tensión
MA	Entrada corriente
tEMP	Entrada temperatura
Pot	Entrada potenciómetro
rES	Entrada resistencia
<u>Entrada tensión y entrada corriente</u>	
U	
MA	
CALib	Selección del calibre de tensión
0-10	Entrada 0 a 10 V (o -10/10V)
300	Entrada 0 a 300 V (o -300/300V)
0-0. 1	Entrada 0 a 100 mV (o -100/100mV)
0-1	Entrada 0 a 1 V (o -1/+1V)
d.in	Mínimo de escala de entrada
F.in	Máximo de escala de entrada
Funct	Selección de la función de procesamiento
LinEA.	Linear
root	Extracción de raíz cuadrada
Li.SPE	Linearización especial
nb	Número de puntos de linearización
Axx	Abscisa de un punto de la linearización especial

<u>Entrada temperatura</u>		tEMP
CAPt.	Tipo de sensor de temperatura	
Pt 100	Entrada Pt100	
tc	Entrada térmopar	
tC--	Tipo de térmopar	
tc.CA	Térmopar K (ver cuadro página 13)	
CJC	Tipo de compensación de la soldadura fria	
CJC-I	CSF interna	
CJC-E	CSF externa	
CJ-tº	Valor de la CSF externa	
dPt	Entrada delta PT100	
ni 100	Entrada NI100	
tº	Tipo de grados	
ºC	Grados Celcius	
ºF	Grados Fahrenheit	
AdJuS.	Desajuste de la entrada	
OFFSE.	Desajuste de offset	
d.diSP	Desajuste de pendiente y offset, mínimo de escala de indicación	
AdJ.Lo	Ajuste del mínimo de escala de indicación	
F.diSP	Desajuste de pendiente y offset, máximo de escala de indicación	
AdJ.Hi	Ajuste del máximo de escala de indicación	

<u>Entrada potenciómetro y entrada resistencia</u>		Pot	rES
d.in	Mínimo de escala de entrada		
F.in	Máximo de escala de entrada		
Funct	Selección de la función de procesamiento		
LinEA.	Linear		
Li.SPE	Linearización especial		
nb	Número de puntos de linearización		
Axx	Abscisa de un punto de linearización especial		

Entradas lógicas

tor	Acceso al sub-menu de programación de las entradas lógicas
tor 1	Programación de la entrada lógica 1
tor 2	Programación de la entrada lógica 2
Point	Función movimiento del coma
--.---	Colocación del coma
CLr.M	Función borrado de los min. y Máx
HoLd	Función mantenimiento de la indicación
tArE	Función tara

Indicación

diSPL.	Acceso al sub-menu de programación de la indicación
Point	Selección de la colocación del punto decimal
--.---	Colocación del coma
d.diSP	Mínimo de escala de indicación
F.diSP	Máximo de escala de indicación
bxx	Ordinato de un punto de linearización especial
Cut.oF	Cut-off programable o no
rESOL.	Resolución de indicación para las entradas de temp.
0.º	Resolución 1/10 ^{mo} de grado
º	Resolución grado
IntEG.	Índice de integración

Parámetros de indicación

Pr.diS	Sub-menu de programación de las características de indicación
br.diG	Ajuste de la luminosidad de los dígitos (4 niveles)
1111	Luminosidad más débil
4444	Luminosidad más fuerte
br.bAr	Ajuste de la luminosidad del bargraph y de los Leds
1111	Luminosidad más débil
4444	Luminosidad más fuerte
L.dIG	Último dígito (LSB)
On	Último dígito en servicio
OFF	Último dígito enforzado a 0
nuLL	Borrado de los ceros no significativos
YES	Si
no	No
d.bArG	Indicación correspondiente a 0% del bargraph
F.bArG	Indicación correspondiente a 100% del bargraph
LEdS	<i>Afectación del Led 5</i>
no	Led no utilizado
tArE	Led encendida si tara registrada
tor 1	Led 5 dedicado a la indicación de la entrada lógica 1
LEd6	<i>Afectación del Led 6</i>
no	Led no utilizado
tor 2	Led 6 dedicado a la indicación de la entrada lógica 2
LEd7	<i>Afectación del Led 7</i>
no	Led no utilizado
rS	Led encendido en caso de transmisión en la RS
LEd8	<i>Afectación del Led 8</i>
no	Led no utilizado
AdJuS.	Led encendido cuando un desajuste de entrada esta registrado (unicamente en temperatura)

Salida analógica

Out.U	Acceso al sub-menu de programación de la salida tensión
Out.MA	Acceso al sub-menu de programación de la salida corriente
d.out	Mínimo de escala de la salida analógica
F.out	Máximo de escala de la salida analógica
dO.diS	Indicación correspondiente al mínimo de escala de salida
FO.diS	Indicación correspondiente al máximo de escala de salida

Salida numérica

JbuS	Acceso al sub-menu de programación de la salida RS
SLAuE	Número de esclavo
bAud	Velocidad de transmisión
1200	Velocidades posibles
19200	Velocidades posibles
dELAY	Plazo antes de cada respuesta
On	Plazo de 75ms
OFF	Plazo de 20ms

Salidas relés : x : 1 a 4

rELAY	Acceso al sub-menu de programación de las salidas relés	
rEL.x	Acceso a la programación del relé x	
AL.x	Activación de la salida relé 1	
On	Activation	OFF Désactivation
ModE.x	Modo de función del relé x	
<u> </u> ↑ <u> </u>	<u> </u> - <u> </u> 1 <u> </u>	Modo umbrales
<u> </u> ↑ <u> </u> 1 <u> </u>	<u> </u> - <u> </u> 1 <u> </u> ↑ <u> </u>	Modo ventana
SPx	Valor del umbral en modo umbral	
SPx.1	Valor del primer umbral en modo ventana	
SPx.2	Valor del 2ndo umbral en modo ventana	
HYSt.x	Valor del histéresis en puntos de indicación	
tiME.x	Temporización del relé X	

LEdX	Programación del Led asociado con el relé
On	Led encendido cuando el relé esta activo ("coil" alimentada)
OFF	Led apagado cuando el relé esta activo ("coil" alimentada)
MEM.x	Memorización de la alarma X
YES	Memorización
no	No memorización
MESSx	Message d'alarme
YES	Mensaje
no	No mensaje

Seguridades

SECU	Acceso al sub-menu de programación de las seguridades	
rUPT	Programación de la seguridad para ruptura de sensor	
CAPt.	Desconectar (o no) la ruptura de sensor	
OFF	Desconectar	On No desconectar
rELX	Estado del relé X en caso de ruptura de sensor	
OFF	No ruptura de sensor asociada con el relé	
LO	Relé desactivado en caso de ruptura de sensor ("coil" no alimentada)	
HI	Relé activado en caso de ruptura de sensor ("coil" alimentada)	
out.U	out.MA	Valor de retorno (o no) de la salida en cas de ruptura de sensor
YES	Valor de retorno deseada	no No valor de retorno
rEPLi	Valor de retorno	
diag.	Programación de la seguridad de autodiagnóstico	
rELX	Estado del relé x en caso de error de autodiagnóstico	
OFF	No autodiagnóstico asociado con el relé	
LO	Relé desactivado en caso de autodiagnóstico ("coil" no alimentada)	
HI	Relé activado en caso de autodiagnóstico ("coil" alimentada)	

p24

out.U out.MA Valor de retorno (o no) de la salida
o en caso de error de autodiagnóstico
YES Valor de retorno deseada no No valor de retorno
rEPLi Valor de retorno

Salvaguarda de la configuración

SAuE Salvaguarda de la configuración
YES Guardar no No guardar

Lectura de las características internas del instrumento

About Acceso al sub-menu de lectura de las características internas
d40x Tipo de instrumento : DIP400, DIP 401, DIP 402
nº A0006 Números de identificación
PrOG Versión del programa
06.00 Número de versión del programa
OPtIO. Código de opción
Ar---. Valor del código de opción
Err. Error de autodiagnóstico
0000 Tipo de error
CH.SuM Indicación del check sum
FC4E Valor del check sum

Otras funciones

InF. Indicación del valor mínimo
SuP. Indicación del valor máximo
CLr.M Borrado de los mín. y Max.

Mensajes de error

Err.1 Valor ajustado fuera de intervalo
OPEn Ruptura de sensor
2000 Medida intermitente : medida en sobrepasa
OL Sobrepasa del valor indicable
- - - - Sobrepasa eléctrica inferior o superior de la entrada
Er.xxx Error de autodiagnóstico

9. ANEXO : MODBUS

9.1 Cuadro de las adresas Modbus

Adresa		Formato	no de palabr.
200	Valor de la salida analógica en μ A (salida mA) en mV (salida 10V)	double integer	2
202	Valor mínimo del valor indicado	double integer	2
204	Valor máximo del valor indicado	double integer	2
206	Medida indicada	double integer	2
208	medida directa	double integer	2
290	Estado del relé 1	integer	1
291	Estado del relé 2	integer	1
292	Estado del relé 3	integer	1
293	Estado del relé 4	integer	1

• Medida directa :

Valor sin factor de escala para las entradas 100 mV, 1V, 10V, 300V, 20 mA :

- en mV para la entrada 10V
- en 1/10^{mo} de mV para la entrada 1V
- en μ A para la entrada mA
- en 1/100^{mo} de mV para la entrada mV
- en 1/100^{mo} de V para la entrada 300V

Valor de la resistencia en 1/100^{mo} Ω para NI100 y Pt100

Valor de la temperatura del sensor caliente en 1/10^{mo} de grado para Δ Pt100


Valor de la resistencia

- en 1/100^{mo} Ω para la entrada resistencia 0-400 Ω
- en 1/10^{mo} Ω para la entrada resistencia 0-2000 Ω
- en Ω para la entrada resistencia 0-8000 Ω

Valor en μ V para la entrada térmopar

Valor en 1/100^{mo} de % para la entrada potenciómetro


• Estado de los relés :

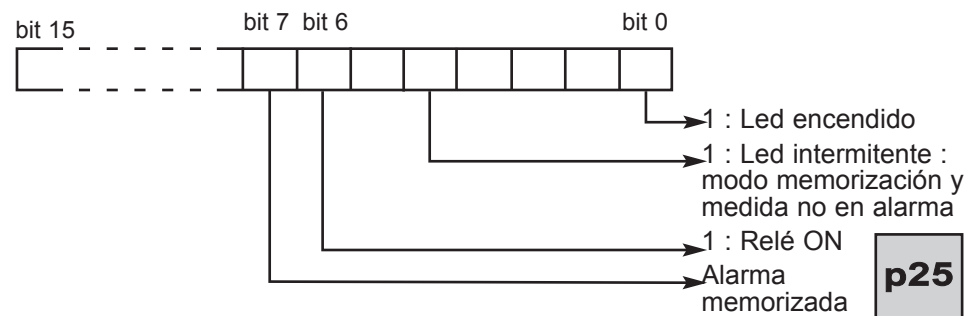

• Medida indicada :

El valor de la medida indicada se recupera sin el punto decimal. Para leer el valor del punto decimal, tiene que leer la palabra a la adressa 120.

 Adressa 120 :



Colocación del punto decimal de 1 a 4 (versión 10 000 puntos)
de 0 a 4 (versión 100 000 puntos)

- 0 : Indicación con 4 decimales (versión 100 000 puntos)
- 1 : Indicación con 3 decimales
- 2 : Indicación con 2 decimales
- 3 : Indicación con 1 decimales
- 4 : Indicación con 0 decimales

9.2 Descripción de las funciones Modbus soportadas :

Lectura de N palabras : Función nº3

Secuencia de mando :

Número de esclavo	Función 3 o 4	Adressa palabra 1 MSB	Adressa palabra 1 LSB	Número de palabras MSB	Número de palabras LSB	CRC 16
1 octeto	1 octeto	← 2 octetos →		← 2 octetos →		2 octetos

Secuencia de respuesta :

Número de esclavo	Función 3 o 4	Número de octetos leídos	Valor 1ra palabra MSB	Valor 1ra palabra LSB	Valor 2da palabra MSB	Valor 2da palabra LSB	CRC 16
1 octeto	1 octeto	1 octeto	← 2 octetos →		← 2 octetos →		2 octetos

Escritura de N palabras : Función Nº16 :

Secuencia de mando :

Número de esclavo	Función 16	Adressa 1era palabra	Nr de palabras a enforz.	Nr de octetos a enforzar	Valor de las palabras a enforzar	CRC 16
1 octeto	1 octeto	2 octetos	2 octetos	1 octeto	← n octetos →	2 octetos

Secuencia de respuesta :

Número de esclavo	Función 16	Adressa 1era palabra	Nr de palabras a enforz.	CRC 16
1 octeto	1 octeto	1 octeto	2 octetos	2 octetos

Escritura de 1 palabra : Función Nº6 :

Secuencia de mando :

Número de esclavo	Función 6	Adressa de la palabra	Valor de la palabra a enforz.	CRC 16
1 octeto	1 octeto	2 octetos	2 octetos	2 octetos

Secuencia de respuesta :

Número de esclavo	Función 6	Adressa de la palabra	Valor de la palabra a enforz.	CRC 16
1 octeto	1 octeto	2 octetos	2 octetos	2 octetos

Trama de excepción :

Número de esclavo	Función rogada con MSB=1	Código de error	CRC 16
1 octeto	1 octeto	1 octeto	2 octetos

Valores de los códigos de error :

- 1 : Código función no conocido
- 2 : Adressa incorrecta
- 3 : Datos incorrectos
- 9 : Escritura imposible

9.3 Lectura al formato double integer :

Ejemplo : Lectura de la medida indicada

Mando :

254	03	0	206	0	2	CRC 16
Número de esclavo	Lectura de n palabras	Adressa		Número de palabras		

• Respuesta con medida positiva :

254	3	4	19	136	0	0	CRC 16
			octeto 1	octeto 2	octeto 3	octeto 4	2 octetos



Valor de la medida :

octeto 3	octeto 4	octeto 1	octeto 2
00000000	00000000	00010011	10001000
0	0	19	136
Signo : 0 positivo 1 negativo			


$$\begin{aligned}\text{Medida} &= \text{octeto 3} \times 256^3 + \text{octeto 4} \times 256^2 + \text{octeto 1} \times 256 + \text{octeto 2} \\ &= 0 \times 256^3 + 0 \times 256^2 + 19 \times 256 + 136 \\ &= 5000\end{aligned}$$

Lectura de la adresa 120 => punto decimal = 2 => medida indicada 50.00

 • Respuesta con medida negativa :

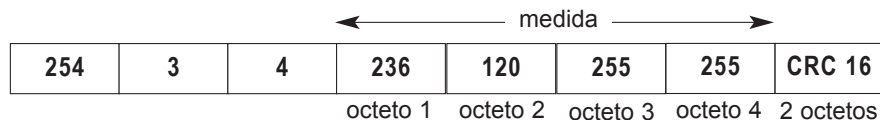


Signo : 1 negativo : inversión de bitios, y añadir 1.

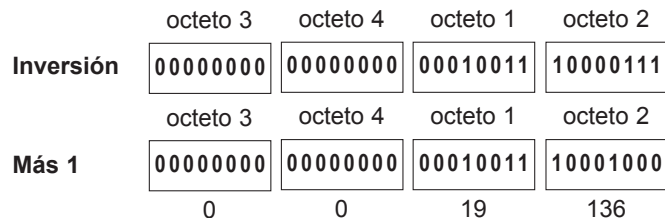

$$\begin{aligned}\text{Medida} &= -(\text{octeto 3} \times 256^3 + \text{octeto 4} \times 256^2 + \text{octeto 1} \times 256 + \text{octeto 2}) \\ &= -(0 \times 256^3 + 0 \times 256^2 + 19 \times 256 + 136) \\ &= -5000\end{aligned}$$

Lectura de la adresa 120 => punto decimal = 2
=> medida indicada -50.00

9.4 Algoritmo de cálculo del CRC 16 :

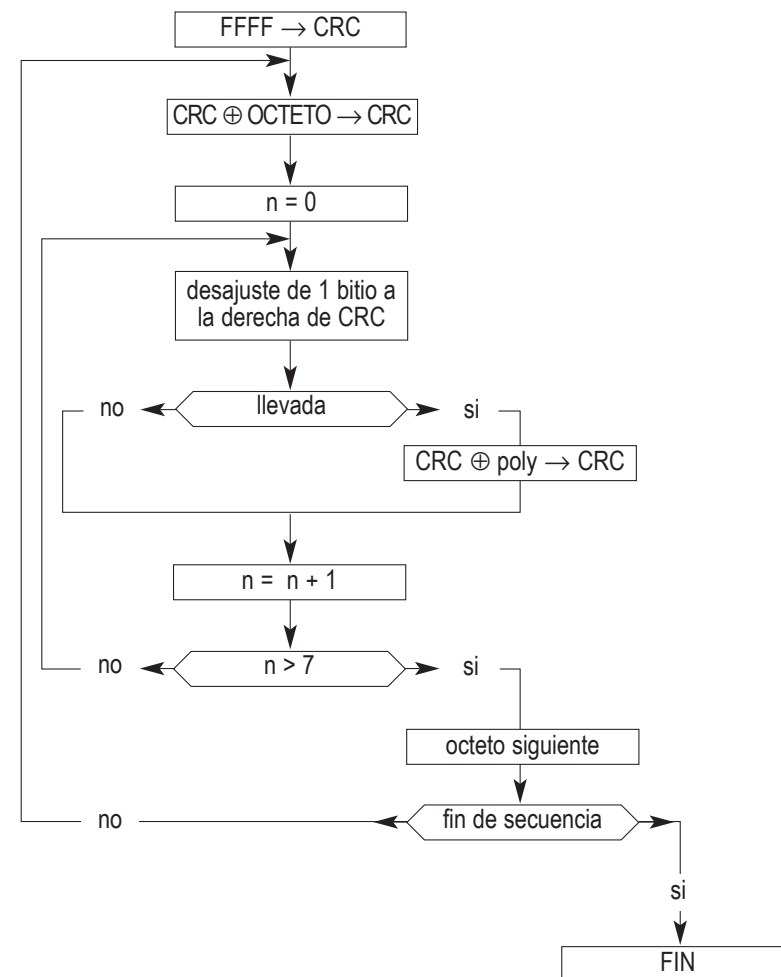

Nota 1 : \oplus = o exclusivo.

Nota 2 : POLY = A001 (hex).

Nota 3 :

La calculación del CRC 16 se aplica a todos los octetos de la secuencia (salvo CRC16).

Nota 4 :

¡ Cuidado ! En el CRC 16, el 1er octeto enviado es el LSB.

Ejemplo : Secuencia 1-3-0-75-0-2 CRC16 = 180-29 (los valores son decimales).